

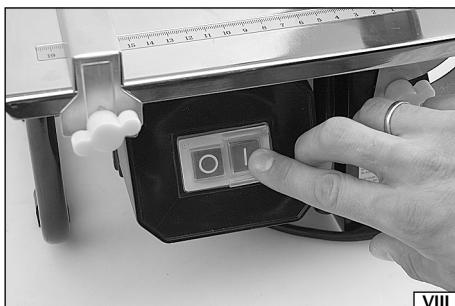
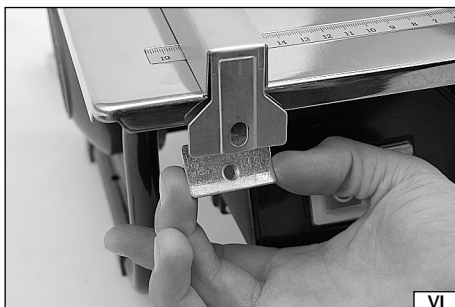


79261

- Ⓟ PRZECINARKA STOŁOWA DO GLAZURY
- Ⓝ FLIESENTISCHKREISSÄGE
- Ⓡ Ⓐ СТОЛЬНО́Й ПИЛА ДЛ́Я ГЛАЗУРИ
- Ⓡ Ⓐ ПРИСТІЙ НАСТІЛЬНИЙ ДЛ́Я РІЗАННЯ КЕРАМІЧНИХ ВИРОБІВ
- Ⓡ Ⓐ PLYTELIŲ PJOVIMO STAKLĒS
- Ⓡ Ⓐ FLĪZES GRIEŠANAS GALDA IERĪCE
- Ⓡ Ⓐ STOLNÍ ŘEZAČKA NA KACHLÍČKY
- Ⓡ Ⓐ STOLNÁ PRETÍNAČKA NA DLAŽDIČKY
- Ⓡ Ⓐ ASZTALI CSEMPEVÁGÓ
- Ⓡ Ⓐ CIRCULAR PENTRU TĂIAT PLĂCI CERAMICE
- Ⓡ Ⓐ MAQUINA CORTADORA DE MESA PARA AZULEJOS DE ESMALTE

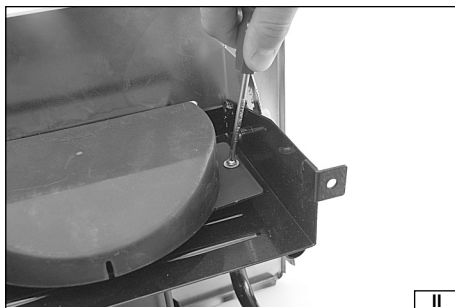

CE

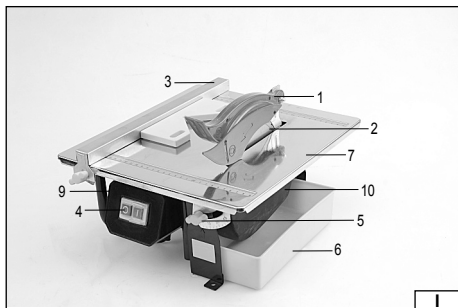

2011

Rok produkcji:
Production year:

Produktionsjahr:
Год выпуска:



Рік випуску:
Pagaminimo metai:

Ražošanas gads:
Rok výroby:

Rok výroby:
Gyártási év:

Anul producției utilajului:
Año de fabricación:

TOYA S.A. ul. Soltysowicka 13-15, 51-168 Wrocław, Polska

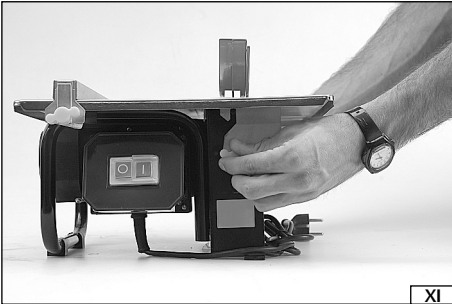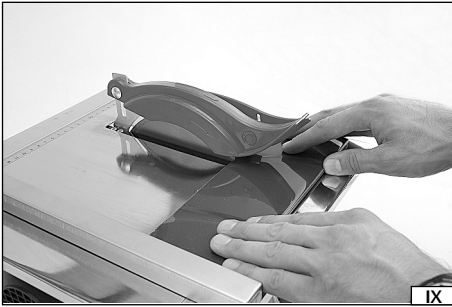

PL

1. osłona piły tarczowej
2. piła tarczowa - tarcza diamentowa,
3. przymiar do ustawiania
4. włącznik elektryczny
5. regulacja kąta cięcia w płaszczyźnie pionowej
6. pojemnik na wodę
7. stolik roboczy
8. przewód elektryczny z wtyczką
9. silnik elektryczny (z tyłu urządzenia),
10. osłona z pojemnikiem na pył

UA

1. захист ріжучого елемента
2. ріжучий елемент - пила діамантова
3. лінійка для встановлення
4. вмикач електричний
5. регулювання кута різання в вертикальній площині
6. бак на воду
7. робочий стіл
8. електричний провід з вилкою
9. електродвигун (ззаду пристрою)
10. захист з ємністю на пил

CZ

1. kryt kotoučové pily,
2. kruhová píla - diamantový kotouč,
3. měrka na nastavování,
4. elektrický spínač,
5. seřizování úhle řezání ve svislé rovině,
6. nádrž pro vodu,
7. pracovní pult,
8. elektrický vodič ze zástrčkou,
9. elektrický motor (zezadu zařízení),
10. kryt z nádrží pro prach

DE

1. Schutzabdeckung des Kreissägeblatts
2. Diamantscheibe
3. Einstellmaßstab
4. Schalter
5. Einstellung des Schneidewinkels in senkrechter Ebene
6. Wasserbehälter
7. Arbeitstisch
8. Kabel mit Stecker
9. Elektromotor (hinten)
10. Abdeckung mit Staubbehälter

LT

1. diskinio pjūklų gaubtas
2. diskinis pjūklas - deimantinis diskas
3. nustatymo matuoklis
4. elektros jungiklis
5. pjovimo kampo nustatymas vertikaloje plokštumoje
6. vandens rezervuaras
7. darbo stalukas
8. elektros laidas su kištuku
9. elektros variklis (įrenginio antruoje pusėje)
10. gaubtas su dulkių talpykla

SK

1. ochrana kruhové pily,
2. kruhová píla - diamantový kotúč,
3. miera re nastavovanie,
4. elektrický spínač,
5. regulácia uhle pretínania ve zvislé rovine,
6. zásobník na vodu,
7. pracovný stôlik,
8. elektrický kábel ze zástrčkou,
9. elektrický motor (odzadu zariadenia),
10. ochrana z zásobníkom na prach

RUS

1. предохранительный кожух дисковой пилы
2. дисковая пила - алмазный диск,
3. установочная линейка
4. выключатель
5. установка угла резания в вертикальной плоскости
6. сосуд для воды
7. рабочий стол
8. электрический провод с вилкой
9. электродвигатель (сзади устройства),
10. предохранительный кожух с контейнером для пыли

LV

1. loka zāģa apvalks
2. loka zāģis - dimanta loks
3. mērīšana nostādīšanai
4. elektrības savienotājs
5. griešanas stūra vertikālā regulēšana
6. tveriens ūdenim
7. darba galdiņš
8. elektrības vads ar kontaktdakšu
9. elektriskais motors (ierīces mugurpusē)
10. apvalks ar putekļu noņemšanas tvertni

HU

1. a vágókorong védőburkolata
2. vágókorong - gyémántkorong,
3. mérce a beállításhoz
4. elektromos kapcsoló
5. a vágási szög függőleges síkban történő beállítása
6. víztartály
7. munkaasztal
8. hálózati vezeték a dugvíválal
9. elektromos motor (a berendezés hátulján),
10. burkolat porgyűjtő tartállyal

RO

1. apărătoarea discului
2. ferăstrău circular - diamantat
3. rigla de ajustare (ghidajul)
4. întrerupător electric
5. ajustarea unghiului de tăiere verticală
6. rezervor pentru apă
7. masa de lucru
8. conductor electric cu fișă
9. motor electric (în spatele utilajului)
10. apărătoarea cu recipient pentru praf



Przeciżyć instrukcję
Read the operating instruction
Bedienungsanleitung durchgelesen
Прочитать инструкцию
Прочитать инструкцию
Perskaityti instrukciją
Jálasa instrukciójú
Prečítat návod k použití
Prečítat návod k obsluze
Olvasni utasítást
Citești instrucțiunile
Lea la instrucción



Używać gogli ochronnych
Wear protective goggles
Пользоваться защитными очками
Користуйтесь захисними окулярами
Vartok apsauginius akinius
Jälleto drošības brilles
Používaj ochranné brýle
Používaj ochranné okuliare
Használjon védőszemüveget!
Intrebuințează ochelari de protejare
Use protectores del oído



Używać ochrony słuchu
Wear hearing protectors
Пользоваться средствами защиты слуха
Користуйтесь засобами захисту слуху
Vartoti ausines klausai apsaugoti
Jālieto dzirdes drošības līdzekļi
Používaj chrániče sluchu
Používaj chrániče sluchu
Használjon fülvédőt!
Intrebuințează antifoane
Use protectores del oído



Stosować rękawice ochronne
Schutzhandschuhe verwenden
Необходимо пользоваться защитными перчатками
Слід користуватися захисними рукавицями
Vartoti apsaugines pirštines
Lietot aizsardzības cimdus
Používejte ochranné rukavice
Používejte ochranné rukavice
Használjon védőkesztyűt
Utilizarea mănușilor de protecție
Use guantes de protección

E

1. protector del serrucho circular
2. serrucho circular – disco de diamante
3. medidor para el ajuste
4. interruptor eléctrico
5. ajuste de corte angular vertical
6. tanque de agua
7. mesa de trabajo
8. cable eléctrico con enchufe
9. motor eléctrico (en la parte posterior de la herramienta)
10. protector con el recipiente del polvo

230V
~50Hz

Napięcie i częstotliwość znamionowa
Spannung und Nennfrequenz
Номинальное напряжение и частота
Номинальна напруга та частота
[tampa ir] nominalus dažnis
Nomināls spriegums un nomināla frekvence
Jmenovitě napětí a frekvence
Menovitě napätie a frekvencia
Névelges feszültség és frekvencia
Tensiunea și frecvența nominală
Tensión y frecuencia nominal

600W

Moc znamionowa
Nennleistung
Номинальная мощность
Номинальна потужність
Nominali galia
Nominalā spēja
Jmenovitý výkon
Menovitý výkon
Névelges teljesítmény
Consum de putere nominală
Potencia nominal



2950min⁻¹

Znamionowa prędkość obrotowa
Nennumdrehungsgeschwindigkeit
Номинальные обороты
Номинальні обертги
Nominalus apsisukimų greitis
Nominalis griezes ātrums
Jmenovitě otáčky
Menovitě otáčky
Névelges fordulatszám
Viteza de rotire nominală
Velocidad de la rotación nominal



0-45°

Regulacja kąta cięcia
Regulation des Schneidwinkel
Настройка угла пиления
Регулювання кута пиляння
Pjovimo kampo regulavimas
Griešanas stūra noregulēšana
Selfzování úhle řezání
Uprava uhle řátia
A vágási szög beállítása
Reglarea unghiului de tăiere
Ajuste del ángulo del corte



Powierzchnia robocza stolika
Tischbetriebsfläche
Рабочая поверхность столика
Робоча поверхня столу
Darbinis staluko paviršius
Galdija darba platība
Pracovní plocha pultu
Pracovná plocha stolika
Az asztal munkafelülete
Masa de lucru - dimensiuni
Grueso máx. del corte



Głębokość cięcia maksymalna
Schneidtiefe max.
Номинальная скорость вращения
Макс. глибина пиляння
Pjovimo gylis, maksimalus
Maks. griešanas dziļums
Maximální hloubka řezání
Maximālā hrúbka řátia
Max. vágási mélység
Adâncimea de tăiere max.
Grueso máx. del corte



Wymiary tarczy diamentowej
Diamantscheibe – Abmessungen
Размеры алмазного диска
Розмір діамантової пилу
Deimantinio disko matmenys
Dimanta loka izmēri
Rozměry diamantového kotouče
Rozměry diamantového kotúče
A gyémántárcsa méretei
Dimensiunile discului diamantat de tăiere
Dimensiones del disco de diamante



OCRONA ŚRODOWISKA

Symbol wskazuje na selektywne zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zużyte urządzenia elektryczne są surowcami wtórnymi - nie wolno wyrzucać ich do pojemników na odpady domowe, ponieważ zawierają substancje niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska! Prosimy o aktywną pomoc w oszczędnym gospodarowaniu zasobami naturalnymi i ochronie środowiska naturalnego przez przekazanie zużytego urządzenia do punktu składowania zużytych urządzeń elektrycznych. Aby ograniczyć ilość usuwanych odpadów konieczne jest ich ponowne użycie, recykling lub odzysk w innej formie.

UMWELTSCHUTZ

Das Symbol verweist auf ein getrenntes Sammeln von verschlissenen elektrischen und elektronischen Ausrüstungen. Die verbrauchten elektrischen Geräte sind Sekundärrohstoffe – sie dürfen nicht in die Abfallbehälter für Haushalte geworfen werden, da sie gesundheits- und umweltschädigende Substanzen enthalten! Wir bitten um aktive Hilfe beim sparsamen Umgang mit Naturressourcen und dem Umweltschutz, in dem die verbrauchten Geräte zu einer Annahmestelle für solche elektrischen Geräte gebracht werden. Um die Menge der zu beseitigenden Abfälle zu begrenzen, ist ihr erneuter Gebrauch, Recycling oder Wiedergewinnung in anderer Form notwendig.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Данный символ обозначает селективный сбор изношенной электрической и электронной аппаратуры. Изношенные электроустройства – вторичное сырье, в связи с чем запрещается выбрасывать их в корзины с бытовыми отходами, поскольку они содержат вещества, опасные для здоровья и окружающей среды! Мы обращаемся к Вам с просьбой об активной помощи в отрасли экономического использования природных ресурсов и охраны окружающей среды путем передачи изношенного устройства в соответствующий пункт хранения аппаратуры такого типа. Чтобы ограничить количество уничтожаемых отходов, необходимо обеспечить их вторичное употребление, рециклинг или другие формы возврата.

ОХРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИША

Вказаний символ означає селективний збір спрацьованої електричної та електронної апаратури. Спрацьовані електропристрої є вторинною сировиною, у зв'язку з чим заборонено викидати їх у смітники з побутовими відходами, оскільки вони містять речовини, що загрожують здоров'ю та навколишньому середовищу! Звертаємося к Вам з проською стосовно активної допомоги у галузі охорони навколишнього середовища та економічного використання природних ресурсів шляхом передачі спрацьованих електропристроїв у відповідний пункт, що займається їх переховуванням. З метою обмеження об'єму відходів, що знищуються, необхідно створити можливість для їх вторинного використання, рециклінгу або іншої форми повернення до промислового обігу.

APLINKOS APSAUGA

Simbolis nurodo, kad suvartoti elektroniniai ir elektriniai įrenginiai turi būti selektyviai surenkami. Suvartoti elektriniai įrankiai, – tai antrinės žaliavos – jų negalima išmesti į namų ūkio atliekų konteinerį, kadangi savo sudėtyje turi medžiagų pavojingų žmogaus sveikatai ir aplinkai! Kviečiame aktyviai bendradarbiauti ekonomiškame natūralių išteklių tvarkyme perduodant netinkamą vertotį įrankį į suvartotų elektros įrenginių surinkimo punktą. Šalinamų atliekų kiekiui apriboti yra būtinas jų pakartotinis panaudojimas, reciklingas arba medžiagų atgavimas kitoje perdirbtoje formoje.

VIDES AIZSARDZĪBA

Simbols rāda izlietoto elektrisko un elektronisko iekārtu selektīvu savākšanu. Izlietotas elektriskas iekārtas ir atreizējās izejvielas – nevar būt izmestas ar mājāsaimniecības atkritumiem, jo satur substances, bīstamas cilvēku veselībai un videi! Lūdzam aktīvi palīdzēt saglabāt dabisku bagātību un sargāt vidi, pasniegšot izlietoto iekārtu izlietotas elektriskas ierīces savākšanas punktā. Lai ierobežot atkritumu daudzumu, tiem jābūt vēlēti izlietotiem, pārstrādātiem vai dabotiem atpakā citā formā.

OCRONA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Symbol poukazuje na nutnost separovaného sběru opotřebovaných elektrických a elektronických zařízení. Opotřebovaná elektrická zařízení jsou zdrojem druhotných surovin – je zakázáno vyhadzovat je do nádob na komunální odpad, jelikož obsahují látky nebezpečné lidskému zdraví a životnímu prostředí! Prosimе o aktivní pomoc při úsporném hospodaření s přírodními zdroji a ochraně životního prostředí tím, že odevzdáte použité zařízení do sběrného střediska použitých elektrických zařízení. Aby se omezilo množství odpadů, je nevyhnutné jejich opětovné využití, recyklace nebo jiná forma regenerace.

OCRONA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Symbol poukazuje na nutnosť separovaného zberu opotrebovaných elektrických a elektronických zariadení. Opotrebované elektrické zariadenia sú zdrojom druhotných surovín – je zakázané vyhadzovať ich do kontajnerov na komunálny odpad, nakoľko obsahujú látky nebezpečné ľudskému zdraviu a životnému prostrediu! Prosimе o aktivnú pomoc pri hospodárení s prírodnými zdrojmi a pri ochrane životného prostredia tým, že opotrebované zariadenia odevzdáte do zberného strediska opotrebovaných elektrických zariadení. Aby sa obmedzilo množstvo odpadov, je nutné ich opätovné využitie, recyklácia alebo iné formy regenerácie.

KÖRNYEZETVÉDELME

A használt elektromos és elektronikus eszközök szelektív gyűjtésére vonatkozó jelzés: A használt elektromos berendezések újrafelhasználható nyersanyagok – nem szabad őket a háztartási hulladékokkal kidobni, mivel az emberi egészségre és a környezetre veszélyes anyagokat tartalmaznak! Kérjük, hogy aktívan segítsé a természeti forrásokkal való aktív gazdálkodást az elhasznált berendezéseknek a tönkrement elektromos berendezések gyűjtő pontra történő beszállításával. Ahhoz, hogy a megsemmisítendő hulladékok mennyiségének csökkentése érdekében szükséges a berendezések ismételt vagy újra felhasználása, illetve azoknak más formában történő visszanyerése.

PROTEJAREA MEDIULUI

Simbolul adunării selective a utilajelor electrice și electronice. Utilajele electrice uzate sunt materie primă repetată – este interzisă aruncarea lor la gunoi, deoarece conțin substanțe dăunătoare sănătății omenești cât și dăunătoare mediului! Vă rugăm deci să aveți o atitudine activă în ceace privește gospodăria economică a resurselor naturale și protejarea mediului natural prin predarea utilajului uzat la punctul care se ocupă de asemenea utilajele electrice uzate. Pentru a limita cantitățile deșeurilor eliminate este necesară întrebuințarea lor din nou , prin reciclind sau recuperarea în altă formă.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

El símbolo que indica la recolección selectiva de los aparatos eléctricos y electrónicos usados. ¡Aparatos eléctricos y electrónicos usados son reciclados – se prohíbe tirarlos en contenedores de desechos domésticos, ya que contienen sustancias peligrosas para la salud humana y para el medio ambiente! Les pedimos su participación en la tarea de la protección y de los recursos naturales y del medio ambiente, llevando los aparatos usados a los puntos de almacenamiento de aparatos eléctricos usados. Con el fin de reducir la cantidad de los desechos, es menester utilizarlos de nuevo, reciclarlos o recuperarlos de otra manera.

CHARAKTERYSTYKA WYROBU

Przecinarka stołowa do glazury jest urządzeniem elektrycznym I klasy izolacji służącym do prostoliniowego przecinania płytek ceramicznych oraz innych płaskich materiałów ceramicznych i kamiennych o grubości nie większej niż 35 mm. Cięcie realizowane jest przez diamentową piłę tarczową. Przyrząd umożliwia cięcie materiałów ceramicznych pod kątem ustawianym w zakresie 0 - 45° w płaszczyźnie pionowej, a także pod kątem 45° lub 90° w płaszczyźnie poziomej. Dopuszczalny czas pracy dorywczej wynosi 30 minut, po czym należy przerwać pracę, do momentu ostygnięcia korpusu do temperatury otoczenia. Przyrząd został zaprojektowany do użytku wyłącznie w gospodarstwach domowych i nie może być wykorzystywany profesjonalnie, tj. w zakładach pracy i do prac zarobkowych. Prawidłowa, niezawodna i bezpieczna praca narzędzia zależna jest od właściwej eksploatacji, dlatego:

Przed przystąpieniem do pracy z urządzeniem należy przeczytać całą instrukcję i zachować ją.

Za szkody powstałe w wyniku nie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i zaleceń niniejszej instrukcji dostawca nie ponosi odpowiedzialności.

WYPOSAŻENIE

Przecinarka do glazury jest wyposażona w przymiar do ustawienia szerokości cięcia oraz w przyrząd do cięcia płytek ceramicznych pod kątem 45°. Ponadto przecinarka dostarczana jest wraz z tarczą do cięcia oraz osłoną tarczy.

PARAMETRY TECHNICZNE

Parametr	Jednostka miary	Wartość
Numer katalogowy		79261
Napięcie sieci	[V]	~230
Częstotliwość sieci	[Hz]	50
Moc	[W]	600
Klasa ochronności elektrycznej		I
Prędkość obrotowa na biegu luzem	[min ⁻¹]	2950
Wymiary tarczy diamentowej - średnica tarczy x średnica otworu x grubość tarczy	[mm]	180 x 22,2 x 2,2
Max. grubość cięcia	[mm]	35
Powierzchnia robocza stolika	[mm]	360 x 330
Poziom hałasu - na biegu luzem:		
- ciśnienie akustyczne (L _{pa})	[dB(A)]	92,0 ± 3,0
- moc akustyczna (L _{wa})	[dB(A)]	105,0 ± 3,0
Masa	[kg]	8,8
Stopień ochrony		IP20
Czas pracy dorywczej	[min]	S2 30

OGÓLNE WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA

UWAGA! Przeczytać wszystkie poniższe instrukcje. Nieprzestrzeganie ich może prowadzić do porażenia elektrycznego, pożaru albo do uszkodzeń ciała. Pojęcie „narzędzie elektryczne” użyte w instrukcjach odnosi się do wszystkich narzędzi napędzanych prądem elektrycznym zarówno przewodowych jak i bezprzewodowych.

PRZESTRZEGAĆ PONIŻSZE INSTRUKCJE

Miejsce pracy

Miejsce pracy należy utrzymywać dobrze oświetlone i w czystości. Nieporządek i słabe oświetlenie mogą być przyczynami wypadków.

Nie należy pracować narzędziami elektrycznymi w środowisku o zwiększonym ryzyku wybuchu, zawierającym palne ciecze, gazy lub opary. Narzędzia elektryczne generują iskry, które mogą spowodować pożar w kontakcie z palnymi gazami lub oparami.

Nie należy dopuszczać dzieci i osób postronnych do miejsca pracy. Utrata koncentracji może spowodować utratę kontroli nad narzędziem.

Bezpieczeństwo elektryczne

Wtyczka przewodu elektrycznego musi pasować do gniazdka sieciowego. Nie wolno modyfikować wtyczki. Nie wolno stosować żadnych adapterów w celu przystosowania wtyczki do gniazdka. Niemodyfikowana wtyczka pasująca do gniazdka zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

Unikać kontaktu z uziemionymi powierzchniami takimi jak rury, grzejniki i chłodziarki. Uziemienie ciała zwiększa ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

Nie należy narażać narzędzi elektrycznych na kontakt z opadami atmosferycznymi lub wilgocią. Woda i wilgoć, która dostanie się do wnętrza narzędzia elektrycznego zwiększa ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

Nie przeciążać kabla zasilającego. Nie używać kabla zasilającego do noszenia, podłączania i odłączania wtyczki od gniazdka sieciowego. Unikać kontaktu kabla zasilającego z ciepłem, olejami, ostrymi krawędziami i ruchomymi elementami. Uszkodzenie kabla zasilającego zwiększa ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

W przypadku pracy poza pomieszczeniami zamkniętymi należy używać przedłużaczy przeznaczonych do pracy poza pomieszczeniami zamkniętymi. Użycie odpowiedniego przedłużacza zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

Bezpieczeństwo osobiste

Przystępuj do pracy w dobrej kondycji fizycznej i psychicznej. Zwracaj uwagę na to, co robisz. Nie pracuj będąc zmęczonym lub pod wpływem leków lub alkoholu. Nawet chwila nieuwagi podczas pracy może prowadzić do poważnych obrażeń ciała.

Używaj środków ochrony osobistej. Zawsze zakładaj gogle ochronne. Stosowanie środków ochrony osobistej, takich jak maski przeciwpyłowe, obuwie ochronne, kaski i ochronniki słuchu zmniejszają ryzyko poważnych obrażeń ciała.

Unikaj przypadkowego włączenia narzędzia. Upewnij się, że włącznik elektryczny jest w pozycji „wyłączony” przed podłączeniem narzędzia do sieci elektroenergetycznej. Trzymanie narzędzia z palcem na włączniku lub podłączanie narzędzia elektrycznego, gdy włącznik jest w pozycji „włączony” może prowadzić do poważnych obrażeń ciała.

Przed włączeniem narzędzia elektrycznego usuń wszelkie klucze i inne narzędzia, które zostały użyte do jego regulacji. Klucz pozostawiony na obracających się elementach narzędzia może prowadzić do poważnych obrażeń ciała.

Utrzymuj równowagę. Przez cały czas utrzymuj odpowiednią postawę. Pozwoli to na łatwiejsze zapanowanie nad narzędziem elektrycznym w przypadku niespodziewanych sytuacji podczas pracy.

Stosuj odzież ochronną. Nie zakładaj luźnej odzieży i biżuterii. Utrzymuj włosy, odzież i rękawice robocze z dala od ruchomych części narzędzia elektrycznego. Luźna odzież, biżuteria lub długie włosy mogą zaczepić o ruchome części narzędzia.

Stosuj odciąg pyłu lub pojemniki na pył, jeśli narzędzie jest w takie wyposażone. Zadbaj o to, aby je poprawnie podłączyć. Użycie odciąg pyłu zmniejsza ryzyko poważnych obrażeń ciała.

Użytkowanie narzędzia elektrycznego

Nie przeciążaj narzędzia elektrycznego. Używaj narzędzia właściwego do danej pracy. Odpowiedni dobór narzędzia do danej pracy, zapewni wydajniejszą i bezpieczniejszą pracę.

Nie używaj narzędzia elektrycznego, jeśli nie działa jego włącznik sieciowy. Narzędzie, które nie daje się kontrolować za pomocą włącznika sieciowego jest niebezpieczne i należy je oddać do naprawy.

Odcłącz wtyczkę od gniazdka zasilającego przed regulacją, wymianą akcesoriów lub przechowywaniem narzędzia. Pozwoli to na uniknięcie przypadkowego włączenia narzędzia elektrycznego.

Przechowuj narzędzie w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie pozwól pracować osobom nieprzeszkolonym w zakresie obsługi narzędzia. Narzędzie elektryczne może być niebezpieczne w rękach nieprzeszkolonej obsługi.

Zapewni właściwą konserwację narzędzia. Sprawdzaj narzędzie pod kątem niedopasowań i luzów ruchomych części. Sprawdzaj czy jakikolwiek element narzędzia nie jest uszkodzony. W przypadku wykrycia usterek należy je naprawić przed użyciem narzędzia elektrycznego. Wiele wypadków jest spowodowanych przez niewłaściwe konserwowane narzędzia. **Narzędzia tnące należy utrzymywać czyste i naostrzone.** Właściwie konserwowane narzędzia tnące jest łatwiej kontrolować podczas pracy.

Stosuj narzędzia elektryczne i akcesoria zgodnie z powyższymi instrukcjami. Stosuj narzędzia zgodnie z przeznaczeniem biorąc pod uwagę rodzaj i warunki pracy. Stosowanie narzędzi do innej pracy niż zostały zaprojektowane może zwiększyć ryzyko powstawania niebezpiecznych sytuacji.

Naprawy

Naprawiaj narzędzie tylko w uprawnionych do tego zakładach, używających tylko oryginalnych części zamiennych. Zapewni to właściwe bezpieczeństwo pracy narzędzia elektrycznego.

WARUNKI EKSPLOATACJI

W żadnym wypadku nie dopuszcza się do pracy urządzenia posiadającego, w jakikolwiek sposób, uszkodzony kabel przyłączeniowy lub wtyczkę kabla.

Zabrania się naprawiania uszkodzonego przewodu elektrycznego lub wtyczki. Uszkodzony przewód musi zostać wymieniony na nowy.

Wymiana uszkodzonego przewodu elektrycznego może być przeprowadzona tylko przez uprawnionego elektryka!

Po wymianie przewodu elektrycznego muszą być przeprowadzone pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

Urządzenie należy podłączyć do sieci elektrycznej ~230V/50 Hz z zerowaniem obwodu (uziemiением).

Przedłużacze muszą posiadać przewód trójżyłowy i gniazdo z zerowaniem obwodu (uziemiением). Zawsze należy sprawdzić czy napięcie zasilające odpowiada napięciu podanemu na tabliczce znamionowej.

Przy pracy należy używać okularów ochronnych oraz - przy długich włosach - siatki na włosy.

W czasie użytkowania przecinarki nie wolno nosić rękawic, krawatów lub luźnej odzieży czy biżuterii.

Nie wolno używać urządzenia dopóki nie zostało ono prawidłowo i kompletnie zmontowane i zainstalowane zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi na stanowisku pracy.

Nie wolno używać urządzenia, jeśli jakkolwiek jego część jest uszkodzona lub działa nieprawidłowo.

Jakiegokolwiek czynności związane z ustawianiem urządzenia - położenia i kąta nachylenia stołka itp. - mogą być prowadzone tylko przy wyłączonym napięciu zasilającym.

Nie wolno umieszczać rąk i palców w miejscach zasięgu pracy narzędzia i obracającego się tarczy.

Nie wolno używać uszkodzonych lub popękanych pił tarczowych. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń piły, należy przerwać pracę i wymienić narzędzie na sprawne i nieuszkodzone.

Do cięcia wolno używać jedynie pił tarczowych diamentowych przeznaczonych do cięcia materiałów ceramicznych o wymiarach podanych w tabeli.

Przecinarkę wolno używać jedynie do cięcia materiałów ceramicznych.

Podczas wykonywania prac związanych z obsługą, ustawianiem i konserwacją urządzenia należy zawsze wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego.

Zawsze należy używać przecinarkę z zamontowanymi osłonami - górną i dolną piły tarczowej.

Nie wolno używać przecinarki w pobliżu materiałów łatwopalnych lub wybuchowych.

MONTAŻ ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA

UWAGA! Montaż wyposażenia może być dokonywany tylko przy odłączeniu napięciu zasilającym (Wyciągnij wtyczkę przewodu narzędzia z gniazda sieciowego!)

Montaż lub wymiana pił tarczowych

Przy pomocy wkrętaka odkręcić dolną osłonę piły (II).

Za pomocą kluczy płaskich odkręcić piłę tarczową od wrzeciona (III).

Zdjąć podkładkę piły (IV).

Zdjąć z wrzeciona wymienianą piłę (V).

Założyć nową, nieuszkodzoną piłę diamentową pamiętając o tym, by druga podkładka piły tarczowej (od strony silnika) przylegała większą powierzchnią do piły.

Założyć podkładkę piły.

Za pomocą kluczy przykręcić mocno i pewnie nakrętkę piły do gwintu na końcówce wrzeciona.

Za pomocą wkrętaka zamontować czystą, pozbawioną pyłu i zanieczyszczeń dolną osłonę piły.

Montaż górnej osłony piły

Zamocować górną osłonę piły na uchwycie, a następnie mocno i pewnie przykręcić śrubę i nakrętkę.

Montaż przymiaru do regulacji szerokości cięcia

Ustawić przymiar prostopadłe do skali centymetrowej. Płaską podkładkę z gwintowanym otworem przymiaru ustawić jak na VI.

Dokręcić przymiar do podkładek za pomocą śrub (VII).

W celu ustawienia pożądanej szerokości cięcia płytki należy lekko poluzować śruby i przesunąć przymiar do właściwego położenia na skali, po czym dokręcić mocno i pewnie śruby.

PRZYGOTOWANIE DO PRACY

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić, czy korpus obudowy, oraz elektryczny przewód przyłączeniowy z wtyczką nie są uszkodzone. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń zabrania się dalszej pracy.

Uwaga! Wszystkie czynności związane z wymianą wyposażenia, regulacją itp. należy przeprowadzać przy wyłączonym napięciu zasilającym, dlatego przed przystąpieniem do tych czynności: **Wyciągnąć wtyczkę przewodu z gniazda sieciowego!**

Zamontować sprawną i nieuszkodzoną piłę diamentową.

Zamontować osłony piły

Zamontować przymiar do regulacji szerokości cięcia

Ustawić przecinarkę na stabilnym, równym i płaskim podłożu.

Ubrać właściwą odzież roboczą, okulary ochronne i ochronniki słuchu. Nie wolno używać rękawic. Nie wolno mieć na sobie luźnej odzieży, biżuterii itp.

W razie potrzeby miękką szmatką oczyścić stolik roboczy z pyłu i odprysków ceramicznych.

Zaznaczyć na płytkach ceramicznych lub innym materiale linię cięcia (np. z pomocą ołówka).

UŻYTKOWANIE PRZECINARKI

Przed włączeniem przecinarki należy sprawdzić, czy piła tarczowa swobodnie się obraca. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zacięć czy oporów nie wolno przystępować do pracy, tylko zlokalizować przyczyny zakłóceń i je wyeliminować.

Włączanie / wyłączanie (VIII)

Podłączyć przewód elektryczny przecinarki do gniazda sieci elektrycznej. Wcisnąć włącznik elektryczny w położenie I (lub ON) i rozpocząć pracę. W przypadku pojawienia się niespodziewanych stuków, podejrzanych dźwięków, dymu lub swądu spalenizny itp. należy natychmiast wyłączyć przecinarkę oddać do przeglądu w uprawnionym warsztacie naprawczym.

W celu wyłączenia urządzenia należy wcisnąć włącznik w położenie 0 (lub OFF), a następnie wyciągnąć wtyczkę przewodu z gniazda sieciowego.

Przecinanie płytek (IX)

Przed cięciem płytek zaleca się zaznaczyć ołówkiem linię cięcia. Następnie ustawić przymiar do regulacji szerokości cięcia na pożądaną szerokość i przyłożyć płytkę do przymiaru w taki sposób, aby linia cięcia pokrywała się z tarczą. Następnie włączyć przecinarkę i delikatnie przesunąć płytkę wzdłuż przymiaru w kierunku obracającej się piły. Rozpocząć cięcie i przesuwać płytkę wzdłuż ustawionego wcześniej i zablokowanego przymiaru. Po zakończeniu cięcia wyłączyć przecinarkę.

Cięcie pod kątem 45° (X)

Zaznaczyć na płytce linię cięcia. Płytkę ustawić w przyrządzie do cięcia, przyrząd z płytką przystawić do przymiaru do regulacji szerokości. Rozpocząć cięcie podobnie jak przy cięciu prostym. Po zakończeniu cięcia wyłączyć przecinarkę.

Cięcie pod kątem 0 - 45° do płaszczyzny pionowej

Przecinarka może być używana do cięcia płytek lub materiałów ceramicznych pod kątem 0 - 45° do płaszczyzny pionowej. W tym celu należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego i poluzować śruby regulacji (XI). Następnie za pomocą skali pomocniczej ustawić żądany kąt cięcia (XI) i mocno i pewnie dokręcić śruby.

KONSERWACJA I PRZEGLĄDY

UWAGA! Przed przystąpieniem do regulacji, obsługi technicznej lub konserwacji wyciągnij wtyczkę narzędzia z gniazdko sieci elektrycznej. Po zakończonej pracy należy sprawdzić stan techniczny elektronarzędzia poprzez oględziny zewnętrzne i ocenę: korpusu i rękojeści, przewodu elektrycznego z wtyczką i odgiętką, działania włącznika elektrycznego, drożności szczelin wentylacyjnych, iskrzenia szczotek, głośności pracy łożysk i przekładni, rozruchu i równomierności pracy. W okresie gwarancji użytkownik nie może demontować elektronarzędzi, ani wymieniać żadnych podzespołów lub części składowych, gdyż powoduje to utratę praw gwarancyjnych. Wszelkie nieprawidłowości obserwowane przy przeglądzie, lub w czasie pracy, są sygnałem do przeprowadzenia naprawy w punkcie serwisowym. Po zakończeniu pracy, obudowę, szczeliny wentylacyjne, przełączniki, rękojeść dodatkową i osłony należy oczyścić np. strumieniem powietrza (o ciśnieniu nie większym niż 0,3 MPa), pędzlem lub suchą szmatką bez użycia środków chemicznych i płynów czyszczących. Narzędzia i uchwyty oczyścić suchą czystą szmatką.

CHARAKTERISTIK

Die Fliesentischkreissäge ist eine elektrische Anlage der I Klasse, die zum direkten Schneiden der Fliesen oder anderen flachen Keramikelemente bzw. Steinelemente bis 35 mm dick dient. Das Schneiden erfolgt über die mit der drehender Diamantscheibe. Das Gerät ermöglicht das Schneiden von Keramikteilen schräg, im Bereich $0 \pm 45^\circ$ in senkrechter Ebene und auch unter dem Winkel 45° oder 90° in waagerechter Ebene. Maximal zulässige ununterbrochene Arbeitszeit beträgt 30 Minuten, wobei die Pause zumindest 30 Minuten dauern muss. Die Fliesentischkreissäge ist ausschließlich zum Gebrauch im Haushalt bestimmt. Sie darf nicht professionell benutzt werden. Richtige, zuverlässige und sichere Funktion ist vom richtigen Betrieb abhängig.

Deshalb ist die Bedienungsanweisung vor dem Arbeitsbeginn durchzulesen und dann aufzubewahren.

Für Schaden, die infolge des Nichtbeachtens der Sicherheitsvorschriften und in vorliegender Anweisung enthaltenen Hinweise auftreten, trägt der Lieferant keine Haftung.

AUSRÜSTUNG

Die Fliesentischkreissäge ist mit dem Einstellmaßstab für Einstellen der Schneidebreite und mit der Vorrichtung zum Schneiden der Fliesen unter dem Winkel 45° ausgestattet. Darüber hinaus wird die Kreissäge mit der Schneidescheibe samt Schutzvorrichtung geliefert.

TECHNISCHE DATEN

Parameter	Maßeinheit	Wert
Katalognummer		79261
Netzspannung	[V]	~230
Netzfrequenz	[Hz]	50
Leistung	[W]	600
El. Schutzklasse		I
Drehzahl beim Leerlauf	[min ⁻¹]	2950
Diamantscheibe – Abmessungen (Scheibendurchmesser x Öffnungsdurchmesser x Scheibendicke)	[mm]	180 x 22,2 x 2,2
Max. Schneidedicke	[mm]	35
Tischbetriebsfläche	[mm]	360 x 330
Schallpegel beim Leerlauf:		
Schalldruck (L_{pA})	[dB(A)]	92,0 ± 3,0
Schalleistung (L_{WA})	[dB(A)]	105,0 ± 3,0
Gewicht	[kg]	8,8
Schutzart		IP20
Zeit des Kurzzeitbetriebs	[min]	S2 30

ALLGEMEINE SICHERHEITSBEDINGUNGEN

ACHTUNG! Die nachstehenden Anweisungen durchlesen. Die Nichteinhaltung der nachstehenden Anweisungen kann einen elektrischen Schlag, Brand oder Körperverletzungen führen. Der Begriff „Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf alle mit dem elektrischen Strom angetriebenen Werkzeuge sowohl mit der Netzleitung als auch ohne Netzleitung.

DIE NACHSTEHENDEN ANWEISUNGEN EINHALTEN!

Arbeitsplatz

Der Arbeitsplatz soll gut beleuchtet sein und in der Sauberkeit gehalten werden. Das Durcheinander und nicht ausreichende Beleuchtung können Arbeitsunfälle verursachen.

Die Elektrowerkzeuge dürfen in der Umgebung mit erhöhter Explosionsgefahr, oder brennbaren Flüssigkeiten Gasen oder Dunste nicht verwendet werden. Die Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die in Berührung mit brennbaren Gasen oder Dunsten Brand verursachen können.

Kindern und unbefugte Personen fern von dem Arbeitsplatz halten. Die Konzentrationsschwäche kann zum Verlieren des Beherrschens über dem Werkzeug führen.

Elektrische Sicherheit

Leitungsstecker muss an die Netzsteckdose passen. Der Stecker darf nicht modifiziert werden. Keine Adapter zur Anpassung des Leitungssteckers an die Netzsteckdose verwenden. Der nicht modifizierte Leitungsstecker, der genau an die Netzsteckdose passt vermindert die Gefahr des elektrischen Schlages.

Den Kontakt mit geerdeten Flächen wie Rohre, Heizkörper, Kühlschränke vermeiden. Die Körpererdung erhöht das Ri-

siko des elektrischen Schlages. Die Elektrowerkzeuge dürfen dem Einfluss von atmosphärischen Niederschlägen oder Der Feuchtigkeit nicht ausgesetzt werden. Wasser und Feuchtigkeit, die in das Innere des Elektrowerkzeuges eindringen, erhöhen die Gefahr des elektrischen Schlages.

Den Netzkabel nicht überlasten. Die Netzkabel nicht zum Tragen, Abschalten und Einschalten des Leitungssteckers zum Netzsteckdose verwenden. Den Kontakt des Leitungskabels mit der Wärme, Öl, scharfen Kanten und beweglichen Teilen vermeiden. Beschädigung des Leitungskabels erhöht die Gefahr des elektrischen Schlages.

Be idem Einsatz außerhalb der geschlossener Räume sollen für Außen geeignete Verlängerungsschnüre verwendet werden. Die Verwendung der geeigneten Verlängerungsschnüre vermindert die Gefahr des elektrischen Schlages.

Personensicherheit

Bei Arbeit soll bei guter körperlicher und geistlicher Verfassung ausgeführt werden. Immer darauf achten was gemacht wird. Die Arbeit darf nicht bei der Ermüdung oder unter Einfluss von Alkohol oder Medikamenten ausgeführt werden. Sogar eine momentane Unaufmerksamkeit während der Arbeit kann zu ernsthaften Körperverletzungen führen.

Die persönlichen Schutzmittel verwenden. Immer die Schutzbrille tragen. Die Verwendung von persönlichen Schutzmitteln wie Staubmasken, Schutzschuhe, Helme und Gehörschutz vermindern die Gefahr der ernsthaften Körperverletzungen.

Das zufällige Einschalten des Elektrowerkzeuges vermeiden. Bitte prüfen ob der Schalter in der Stellung „AUS“ steht bevor das Elektrowerkzeug an das elektrische Netz angeschlossen wird. Das Halten der Finger auf dem Schalter oder Anschluss des Elektrowerkzeuges bei dem eingeschalteten Schalter kann zu ernsthaften Körperverletzungen führen.

Vor Einschalten des Elektrowerkzeuges sollen alle Schlüssel und Werkzeuge entfernt werden, die zur Einstellung verwendet worden waren. Der an den beweglichen Teilen des Werkzeuges hintergelassene Schlüssel kann ernsthafte Körperverletzungen herbeiführen.

Gleichgewicht halten. Durch die ganze Zeit entsprechende Arbeitsstellung einnehmen. Dadurch lässt sich das Elektrowerkzeug in den unerwarteten Notfällen bei der Arbeit leichter beherrschen.

Schutzkleidung tragen. Keine lose Kleidung oder Schmuck tragen. Haare, Kleidung und Arbeitshandschuhe fern von den beweglichen Teilen des Elektrowerkzeuges halten. Lose Kleidung, Schmuck oder lange Haare können an die bewegliche Teile des Elektrowerkzeuges anhaften.

Staubabsaugung oder Staubbehälter verwenden falls das Werkzeug damit ausgestattet wird. Bitte sorgen Sie dafür damit sie sachgemäß angeschlossen sind. Verwendung der Staubabsaugung vermindert die Gefahr der ernsthaften Körperverletzungen.

Verwendung des Elektrowerkzeuges

Das Elektrowerkzeug nicht überlasten. Das zur ausführende Aufgabe geeignete Werkzeug verwenden. Entsprechende Auswahl des Werkzeuges gewährleistet eine leistungsfähige und sichere Arbeit.

Das Werkzeug darf nicht verwendet werden, falls der Netzschalter nicht funktioniert. Das Werkzeug, welches sich mit dem Schalter nicht kontrollieren lässt, ist gefährlich und soll zur Reparatur geliefert werden.

Den Leitungsstecker von der Netzsteckdose herausziehen wenn das Werkzeug eingestellt oder Zubehör ausgetauscht bzw. das Werkzeug aufbewahrt wird. Dadurch wird das zufällige Einschalten des Elektrowerkzeuges vermieden.

Das Elektrowerkzeug vor den Zutritt von Kindern schützen. Die bei der Bedienung des Werkzeuges nicht eingeschulten Personen dürfen das Werkzeug nicht verwenden. Das Elektrowerkzeug kann in den Händen der nicht geschulten Personen gefährlich sein.

Entsprechende Instandhaltung des Werkzeuges gewährleisten. Das Werkzeug auf nicht eingepasste Teile und Spiele der beweglichen Teile prüfen. Bitte überprüfen, ob irgendein Bestandteil des Werkzeuges nicht beschädigt ist. Die Störungen sollen vor dem Einsatz des Werkzeuges beseitigt werden. Viele Unfälle sind durch nicht sachgemäße Instandhaltung des Werkzeuges verursacht.

Schneidewerkzeuge sollten sauber und geschärft sein. Sachgemäß geschärfte Schneidewerkzeuge lassen sich besser während der Arbeit kontrollieren.

Bei Elektrowerkzeuge und Zubehör gemäß der vorstehenden Anweisungen benutzen. Die Werkzeuge entsprechend der Aufgabe und die Arbeitsbedingungen einsetzen. Die nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Werkzeuges kann das Risiko der Gefahren erhöhen.

Instandsetzungen

Die Werkzeuge sollen nur in den autorisierten Werkstätten bei der Verwendung der Originalersatzteile repariert werden. Dadurch wird die entsprechende Arbeitssicherheit des Elektrowerkzeuges gewährleistet.

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Betrieb mit auf irgendwelche Weise beschädigtem Anschlusskabel oder Kabelstecker ist keinesfalls zulässig.

Reparatur des beschädigten Anschlusskabels oder Steckers ist verboten. Der beschädigte Kabel muss mit dem neuen ersetzt werden. Der Ersatz darf nur vom berechtigten Elektriker durchgeführt werden!

Nach dem Kabelersatz muss die Wirksamkeit des Stromschlagschutzes gemessen werden.

Das Gerät ist an das Netz ~230 V 50 Hz mit Nullung (Erdung) anzuschließen. Die Kabelverlänger müssen mit dreiadrigen Kabel

und mit der Steckdose mit Nullung oder Erdung ausgestattet werden. Es ist immer zu prüfen, ob die Spannung mit dem im Typenschild angegebenen Wert übereinstimmt.

Während der Arbeit Schutzbrille und - bei langen Haaren - Schutznetz tragen.

Während der Arbeit mit der Kreissäge ist es nicht gestattet, Handschuhe, Krawatten oder lose Kleidung, wie auch Schmuck zu tragen.

Der Betrieb ist nicht gestattet bis das Gerät richtig und vollständig, laut vorliegender Anweisung an der Arbeitsstelle montiert und installiert ist.

Der Betrieb ist nicht gestattet wenn irgendwelcher Teil der Kreissäge beschädigt ist oder nicht richtig funktioniert.

Sämtliche Einstellungen - der Tischlage und des Neigungswinkels - dürfen nur bei abgeschalteter Spannung durchgeführt werden. Hände und Finger von der rotierenden Diamantscheibe fernhalten.

Keine beschädigten oder gerissenen Diamantscheiben verwenden. Falls Beschädigungen festgestellt, Arbeit unterbrechen und die Diamantscheibe gegen einsatzfähige und nicht beschädigte wechseln.

Zum Schneiden ausschließlich Diamantscheiben für Keramikstoffe.

Kreissäge darf nur für schneiden der Keramikstoffe verwendet werden.

Für der Wartungs-, Einstell- und Pflegearbeiten Stecker immer aus der Steckdose ausziehen.

Kreissäge immer mit befestigten Schutzabdeckungen der Diamantscheibe - oberen und unteren - ausnutzen.

Kreissäge nicht in der Nähe der leicht brennbaren oder Sprengstoffe ausnutzen.

MONTAGE DER AUSTRÜSTUNGSELEMENTE

ACHTUNG! Montagearbeiten nur bei abgeschalteter Netzspannung durchführen (Stecker aus der Steckdose ausziehen!)

Montage oder Wechsel der Diamantscheiben

Untere Schutzabdeckung mit dem Schraubendreher abschrauben (II).

Diamantscheibe mit den Schlüsseln vom Spindel abschrauben (III).

Unterlegscheibe abnehmen (IV).

Scheibe aus dem Spindel abnehmen (V).

Neue, nicht beschädigte Diamantscheibe aufsetzen. Die zweite Unterlegscheibe (von der Motorseite) soll mit der größeren Fläche an die Diamantscheibe anlegen.

Unterlegscheibe aufsetzen.

Die Mutter mit den Schlüsseln zur Gewinde am Spindelende fest anschrauben.

Saubere, entstaubte, untere Schutzabdeckung der Diamantscheibe mit dem Schraubendreher montieren.

Montage der oberen Diamantscheibenschutzabdeckung

Obere Schutzabdeckung auf dem Griff befestigen, dann Schraube und Mutter fest anziehen.

Montage des Schneidebreiten - Einstellmaßstabs

Maßstab senkrecht zum Zentimeterskala anordnen. Die flache Scheibe mit der Gewindeöffnung wie in (VI) dargestellt anordnen.

Maßstab zu den Scheiben mit den Schrauben wie in (VII) dargestellt anziehen.

Um die gewünschte Schneidebreite einzustellen, Schrauben leicht lösen und Maßstab bis der gewünschten Position auf der Skala verschieben, dann die Schrauben fest anziehen.

VORBEREITUNG ZUR ARBEIT

Vor dem Arbeitsbeginn prüfen, ob das Gehäuse und der Anschlusskabel mit dem Stecker nicht beschädigt sind. Wenn Beschädigungen festgestellt, ist die Arbeit verboten.

Achtung! Sämtliche Arbeiten bei dem Ausrüstungswechsel, Einstellungen usw. nur bei abgeschalteter Netzspannung durchführen. **Deshalb vor dem Beginnen von o/g Arbeiten Stecker aus der Steckdose ausziehen!**

Einsatzfähige, nicht beschädigte Diamantscheibe montieren.

Schutzabdeckungen montieren.

Maßstab für Einstellen der Schneidebreite montieren.

Kreissäge auf dem stabilen, flachen Grund aufstellen.

Richtige Arbeitskleidung, Schutzbrille und Ohrenschutz anziehen. Keine Handschuhe verwenden. Keine lose Kleidung, keinen Schmuck tragen.

Wenn notwendig, den Arbeitstisch vom Staub und Absplitterungen mit weichem Tuch reinigen.

Auf den zu schneidenden Fliesen oder anderem Stoff die Schneidelinie (z.B. mit dem Bleistift) zeichnen.

BETRIEB

Vor dem Einschalten prüfen, ob sich die Scheibe leicht drehen lässt. Wenn irgendwelches Klemmen oder Widerstand auftritt, keine Arbeit beginnen, sondern Ursachen finden und beseitigen.

Ein / Ausschalten (VIII)

Anschlusskabel an die Steckdose anschalten. Schalter in der Position I (ON) drücken und Arbeit beginnen. Wenn unerwartetes Klopfen, suspekte Töne, Rauch oder Brandgeruch auftreten, Kreissäge sofort abstellen und in die spezialisierte Werkstatt zur Übersicht abmelden.

Um das Gerät auszuschalten, Schalter in der Pos. 0 (OFF) drücken, dann Stecker aus der Steckdose ausziehen.

Fliesen schneiden (IX)

Vor dem Schneiden ist es empfohlen, Schneidelinie zu zeichnen. Dann den Schneidebreiteeinstellmaßstab auf die gewünschte Schneidebreite einstellen und die Fliese zum Maßstab so anlegen, dass die Schneidelinie mit der Scheibe übereinstimmt. Maschine einschalten und die Fliese den Maßstab entlang in der Richtung der rotierenden Diamantscheibe leicht verschieben. Schneiden beginnen, die Fliese den eingestellten und blockierten Maßstab entlang verschieben. Nach dem Schneiden Maschine ausschalten.

Schneiden unter dem Winkel 45° (X)

Schneidelinie auf der Fliese zeichnen. Fliese im Schneidevorrichtung einstellen, Schneidevorrichtung mit der Fliese zum Einstellmaßstab zuschieben. Schneiden Ähnlich wie beim einfachen Schneiden beginnen. Nach dem Schneiden Maschine ausschalten.

Schneiden unter dem Winkel 0 - 45° zur senkrechten Ebene

Die Kreissäge kann zum Schneiden von Fliesen oder Keramikstoffe unter dem Winkel $0 + 45^\circ$ zur senkrechten Ebene genutzt werden. Dazu Stecker aus der Steckdose ausziehen und Einstellschrauben lösen (XI). Dann mittels der Hilfsskala gewünschten Schneidewinkel einstellen (XII) und Schrauben festziehen.

KONSERVIERUNG UND ÜBERSICHTUNGEN

ACHTUNG! Vor dem Beitritt zur Regulierung, technischen Bedienung und Konservierung soll man die Einrichtung von der Elektrizität durch die Herausziehung des Steckers aus der Netzdose abschalten. Nach der Beendigung der Arbeit soll man technischen Stand durch äußere Besichtigungen und die Beurteilung von: Gestell und Handgriff, Elektroleitung mit Stecker und Abbiegestück, Tätigkeit des Elektroschalters, Durchgängigkeit von Lüftungsschlitzen, Funken von Bürsten, Arbeitslautstärke von Lager und Getriebe, Anfahren und Arbeitsgleichmäßigkeit überprüfen. In der Garantiezeit kann der Benutzer keine Elektrowerkzeuge demontieren oder keine Bauteile sowie Bestandteile austauschen, weil dies eine Verletzung der Garantierechte verursacht. Alle beobachtete bei der Übersicht oder in der Arbeitszeit Unrichtigkeiten bestimmen das Signal zur Durchführung der Reparatur im Service. Nach der Beendigung der Arbeit soll man Gehäuse, Lüftungsschlitze, Schalter, Zusatzhandgriff und Bedeckungen z.B. mit dem Druckluftstrahl (vom Druck nicht größer als von 0,3 MPa), Pinsel oder trockenen Lappen ohne Benutzung von Chemiemittel und Reinigungsflüssigkeiten reinigen. Die Werkzeuge und Handgriffe soll man mit dem sauberen, trockenen Lappen reinigen.

ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЯ

Настольная пила для глазури является электрическим устройством 1 классности изоляции, служащим для простолынейного резания керамических плиток, а также для других керамических и каменных материалов толщиной не более 35 мм. Разрез реализуется через вращение дисковой алмазной пилы. Устройство даёт возможность резания керамических материалов под углом установленным в диапазоне 0-45° или 90° в горизонтальной плоскости. Допускаемое время непрерывной работы составляет 30 минут, после чего следует прервать работу как минимум на 30 минут. Стольная пила для глазури предназначена исключительно для употребления в домашних хозяйствах. Нельзя её использовать для профессиональных работ. Правильная, безаварийная и безопасная работа устройства зависит от правильной эксплуатации, поэтому:

Перед приступлением к работе с устройством следует прочитать целое руководство и сохранить его.

За ущерб возникший в следствии несоблюдения правил безопасности и рекомендаций данного руководства, поставщик не несёт ответственности.

ОСНАЩЕНИЕ

Столовая пила для глазури оснащена линейкой для установки ширины резания, а также в приспособление для резания керамических плиток под углом 45°. Пила поставляется вместе с режущим диском и с предохранительным кожухом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Параметр	Единица меры	Значение
Каталожный №		79261
Напряжение сети	[V]	~230
Частота сети	[Hz]	50
Мощность	[W]	600
Классность электрической защиты		I
скорость вращения на холостом ходу	[min ⁻¹]	2950
Размеры алмазного диска - диаметр диска x диаметр отверстия x толщина диска	[mm]	180 x 22,2 x 2,2
Макс. толщина резания	[mm]	35
Рабочая поверхность столика	[mm]	360 x 330
Уровень шума на холостом ходу		
-акустическое давление (L _{ра})	[dB(A)]	92,0 ± 3,0
-акустическая мощность (L _{мв})	[dB(A)]	105,0 ± 3,0
Масса	[kg]	8,8
Уровень защиты		IP20
Срок кратковременной работы	[min]	S2 30

ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! Детально ознакомиться с указанными инструкциями. Их несоблюдение может стать причиной удара электрическим током, пожара или телесных повреждений. Понятие „электроустройство“, применяемое в инструкциях, касается всех устройств с электроприводом, как проводных, так и беспроводных.

СОБЛЮДАТЬ УКАЗАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ

Рабочее место

Необходимо обеспечить надлежащее освещение рабочего места и содержать его в чистоте. Беспорядок и недостаточное освещение могут стать причиной несчастного случая.

Не рекомендуется работа с электроустройствами в местах с высоким риском взрыва, где обнаружены горючие жидкости, газы или испарения. Во время работы электроустройств образуются искры, которые могут вызвать пожар в результате реакции с горючими газами или испарениями. **Детям и посторонним лицам запрещается пребывать на рабочем месте.** Недостаточная сосредоточенность может вызвать потерю контроля над устройством.

Электрическая безопасность

Штепсель электроустройства должен совпадать с сетевым гнездом. Запрещается модифицировать штепсель. Запрещается пользоваться адаптерами с целью соединения штепселя с гнездом. Не модифицированный штепсель, совпадающий с гнездом, уменьшает риск поражения электрическим током.

Необходимо избегать контакта с заземленными поверхностями, такими, как трубы, батареи и холодильники. Заземление тела повышает риск удара электрическим током.

Не подвергать электроустройства влиянию атмосферных осадков или влаги. Вода и влага, проникая внутрь электроустройства, повышают риск поломки прибора и телесных повреждений.

Не перегружать электроустройство. Не пользоваться проводом питания с целью передвижения, подключения и отключения штепселя от гнезда сети питания. Избегать контакта провода питания с теплыми предметами, маслом, острыми краями и подвижными элементами. Повреждение провода питания повышает риск поражения электрическим током. В случае работы вне закрытых помещений следует пользоваться удлинителями, предназначенными для работы вне закрытых помещений. Пользование соответствующими удлинителями уменьшает риск поражения электрическим током.

Личная безопасность

Необходимо приступать к работе в хорошем физическом и психическом состоянии. Внимательно следить за ходом проводимой операции. Не работать усталым, после приема медикаментов или употребления спиртного. Не забывать о том, что потеря концентрации на долю секунды может вызвать серьезные телесные повреждения.

Пользоваться средствами личной безопасности. Обязательно одеть защитные очки. Пользование средствами личной защиты, такими, как противопыльные маски, каски и ушные вкладыши, уменьшает риск серьезных телесных повреждений.

Избегать случайного пуска устройства. Перед подключением устройства к электросети питания убедиться в том, что выключатель находится в позиции «выкл.». Не держать палец на выключателе и не подключать электроустройство к сети питания, если выключатель находится в позиции «вкл.», поскольку это может вызвать серьезные телесные повреждения.

Перед пуском электроустройства необходимо убрать все ключи и другие инструменты, которые использовались во время его регулировки. Ключ, оставшийся на вращательных элементах устройства, может стать причиной серьезных телесных повреждений. Соблюдать равновесие. Постоянно работать в соответственной позе. Это облегчит контроль над пневматическим устройством в случае непредвиденных происшествий во время работы. Одеть защитную одежду. Не носить просторную одежду и украшения. Волосы, одежду и перчатки держать вдали от подвижных частей устройства. Просторная одежда, украшения или длинные волосы могут зацепиться за подвижные части устройства.

Пользоваться отсосом пыли или мешками для пыли, если устройство оснащено ними. Позаботиться о том, чтобы правильно подключить их. Использование отсоса пыли уменьшает риск серьезных телесных повреждений.

Пользование электроустройством

Не перегружать электроустройство. Пользоваться устройством, отвечающим данному виду работы. Выбор устройства, соответствующего данному виду работы, обеспечивает повышение производительности и трудовой безопасности.

Запрещается пользоваться электроустройством, если не работает сетевой выключатель. Устройство, которое невозможно контролировать с помощью сетевого выключателя, опасно; следует отдать его в ремонт.

Необходимо отключить штепсель от гнезда сети питания перед регулировкой, заменой аксессуаров или хранением устройства. Благодаря этому удастся избежать случайного пуска электроустройства.

Хранить устройства в месте, недоступном для детей. Не разрешать работать с устройством лицам, не обученным обслуживать его. Электроустройство может быть опасным в руках необученного оператора.

Обеспечить соответственную консервацию устройства. Проверять, нет ли в нем несоответствий и зазоров в подвижных частях. Проверять, не повредились ли какие-то элементы устройства. Если обнаружены повреждения, то следует устранить их перед пуском электроустройства. Много несчастных случаев вызывает неправильная консервация устройства. Режущие инструменты должны быть чистыми и отточенными. Благодаря правильной консервации режущие инструменты легче контролировать во время работы.

Пользоваться электроустройствами и аксессуарами согласно вышеуказанным инструкциям. Пользоваться инструментами в соответствии с их назначением, учитывая вид работы и условия на рабочем месте. Пользование инструментами для проведения других операций, чем те, для которых они были разработаны, повышает риск опасных моментов во время работы.

Ремонт

Ремонтировать устройство исключительно в уполномоченных предприятиях, использующих только оригинальными запасными частями. Это обеспечивает требуемую трудовую безопасность во время работы с электроустройством.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Ни в коем случае не допускается к употреблению устройство имеющее в какой либо способ повреждённый подключаемый провод или вилок.

Запрещается починка повреждённого электрического провода или штепселя. Повреждённый провод должен быть заменён новым.

Замена повреждённого электрического провода может быть проведён только лицензированным электриком!

После замены электрического провода, должны быть проведены измерения эффективности противоударной задиски.

Устройство следует подключить к электрической сети 230 В / 50 Гц с занулением (заземлением). Удлинитель должны иметь трёхжильный провод и гнездо с нулевым контактом (заземлением). Всегда следует проверить, соответствует ли питающее напряжение напряжению указанному на номинальной таблице.

Во время работы следует употреблять задисковые очки, а также - при длинных волосах - сетки на волосы.

Во время употребления пилы запрещается носить рукавицы, галстуки, свободную одежду, украшения.

Нельзя пользоваться устройством, пока оно не будет окончательно правильно и комплектно смонтировано и установлено, согласно с настоящим руководством по обслуживанию, на месте работы.

Нельзя пользоваться устройством, если какая либо его часть повреждена или неправильно функционирует.

Какие-либо действия связанные с установкой устройства-расположения и угла наклона столика итд. могут быть проведены только при выключенном напряжении.

Нельзя держать рук и пальцев в местах достигаемых в пределе работы вращающегося диска.

Нельзя использовать повреждённых или лопнувших дисковых пил. В случае обнаружения каких-либо повреждений пилы следует прервать работу и поменять инструмент на исправный и не повреждённый.

Для резания допускается использование исключительно алмазных дисковых пил предназначенных для резания керамических материалов. Пилу можно использовать исключительно для резания керамических материалов.

Во время исполнения работ связанных с обслуживанием, установкой и консервацией устройства надо всегда вытянуть вилку из розетки.

Всегда следует пользоваться пилой с замонтированными охранными кожухами - верхним и нижним - дисковой пилы.

Нельзя пользоваться пилой вблизи легковоспламеняющихся и взрывоопасных материалов.

МОНТАЖ ЭЛЕМЕНТОВ ОСНАЩЕНИЯ

ВНИМАНИЕ! Монтаж устройства может быть реализован только при выключенном напряжении (вытянуть вилку провода устройства из розетки!)

Монтаж или замена дисковых пил

При помощи отвёртки одкрутить нижний кожух пилы (II)

При помощи машинных ключей одкрутить дисковую пилу от шпинделя (III)

Снять шайбу пилы (IV)

Снять со шпинделя заменяемую пилу (V)

Вложить новую, неповреждённую алмазную пилу не забывая о том, чтоб другая шайба дисковой пилы (со стороны двигателя) дотрагивалась большей поверхностью к пиле.

Заложить шайбу пилы

При помощи ключей крепко и надёжно прикрутить гайку пилы к винтовой резьбе на конце шпинделя.

При помощи отвёртки замонтировать чистую, очищенную от пыли и загрязнений нижний кожух пилы.

Монтаж верхнего кожуха пилы.

Закрепить верхний кожух пилы на зажиме, а затем крепко и надёжно прикрутить винт и гайку.

Монтаж линейки для установки ширины резания

Установить линейку перпендикулярно до сантиметровой шкалы. Плоскую подкладку с отверстием винтовой резьбой линейки установить как на VI.

Докрутить линейку к подкладкам при помощи винтов (VII).

С целью установки желаемой ширины резания плитки легко освободить винты и переместить линейку до соответствующего положения на шкале, затем докрутить крепко и надёжно винты.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Перед началом эксплуатации проверить, не повреждены ли корпус электродвигателя, а также электрический провод с вилкой. В случае повреждений дальнейшая работа запрещается.

Внимание! Все действия связанные с заменой оснащения, регулировкой итп. проводить при выключенном сетевом напряжении, поэтому прежде чем приступить к этим действиям необходимо: **Вытянуть вилку провода из розетки!**

Замонтировать эффективную и неповреждённую алмазную пилу.

Замонтировать кожухи пилы.

Замонтировать линейку для установки ширины разреза.

Установить пилу на стабильном, ровном и плоском основании.

Одеть подходящую рабочую одежду, защитные очки и защитные наушники. Запрещается употребление рукавиц. Нельзя иметь на себе слишком свободной одежды, украшений итп.

В случае необходимости вытереть мягкой тряпкой рабочий стол от пыли и керамических осколков.

Отметить на керамических плитках или на другом материале линию разреза (напр. при помощи карандаша).

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Перед включением пилы проверить, свободно ли вращается режущий диск. В случае подтверждения каких-либо задержек или сопротивлений нельзя приступать к работе, только локализовать причину помех и удалить её.

Включение/ выключение (VIII)

Подключить электрический провод пилы к розетке. Нажать выключатель в положение I (ON) и начать работу. В случае появления неожиданных стуков, подозрительных звуков, дыма или запаха гари итп. следует сразу же выключить пилу и отдать на осмотр в лицензированную мастерскую.

С целью выключения прибора следует нажать выключатель в положении O (или OFF), а в следующей очереди вытянуть вилку из розетки.

Резание плиток (IX)

Перед резанием плиток рекомендуется отметить карандашом линию разреза. После этого установить линейку для установки ширины резания на необходимую ширину. Приложить плитку таким образом, чтобы линия резания совпадала с диском. В следующем порядке включить пилу и осторожно перемещать плитку вдоль линейки в направлении вращающейся пилы. Начать резание и передвигать плитку вдоль установленной заранее и заблокированной линейки. После окончания резания выключить пилу.

Резание под углом 45° (X)

Отметить на на плитке линию резания. Установить плитку в устройстве для резания, устройство с плиткой подставить к мерке для регулировки ширины. Начать резание похоже как и по прямой.

Резание под углом 0-45° до вертикальной поверхности

Дисковая пила может быть употреблена для резания плиток или керамических материалов под углом 0-45° до вертикальной поверхности. С этой целью следует вытянуть вилку из розетки и поменять установочные винты (XI). После того при помощи вспомогательной шкалы установить требуемый угол резания (XII) и крепко и надёжно зажать винты.

КОНСЕРВАЦИЯ И ОСМОТРЫ

ВНИМАНИЕ! Перед началом настройки, технического обслуживания или консервации следует вынуть штепсель устройства из гнезда электросети. После завершения работы следует проверить техническое состояние электроустройства путем внешнего осмотра и оценки: корпуса и рукоятки, электропровода со штепселем и отгибкой, работы электрического выключателя, проходимости вентиляционных щелей, искрения щеток, уровня шума при работе подшипников и передачи, запуска и равномерности работы. В течение гарантийного периода потребитель не может проводить дополнительного монтажа электроустройств и проводить замену любых частей и составных, поскольку это вызывает потерю гарантийных прав. Все перебои, обнаруженные во время осмотра или работы, являются сигналом для проведения ремонта в сервисном пункте. После завершения работы корпус, вентиляционные щели, переключатели, дополнительную рукоятку и щитки следует очистить, напр., струей воздуха (давление не более 0,3 МПа), кистью или сухой тряпочкой без применения химических средств и моющих жидкостей. Устройство и зажимы очистить сухой чистой тряпкой.

ХАРАКТЕРИСТИКА ВИРОБУ

Електричний пристрій I класу ізоляції для різання керамічних виробів служить для різання керамічних плиток, а також інших керамічних і камінних матеріалів товщиною не більше ніж 35 мм. Різання здійснюється за допомогою діамантової пили. Пристрій дозволяє різання керамічних виробів під кутом 0 - 45° в вертикальній площині, а також під кутом 45° або 90° в горизонтальній площині. Час безперервної роботи становить 30 хв., після чого необхідно перервати роботу не менше ніж на 30 хв. Пристрій для різання керамічних виробів призначений для використання тільки в домашньому господарстві. Не рекомендується використовувати його професійно і для робіт заробкових. Правильна, безпечна і безперебійна робота пристрою залежить від відповідної експлуатації, а для цього:

Перед початком роботи необхідно прочитати цілу інструкцію і зберегти її.

За шкоди котрі виникнуть в результаті недотримання вимог безпеки і даної інструкції виробник не несе жодної відповідальності.

ОБЛАДНАННЯ

Пристрій для різання керамічних виробів обладнаний в лінійку для встановлення ширини різання, а також в пристрій для різання керамічних плиток під кутом 45°. В комплекті є камінь для різання, а також захисний кожух.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Параметри	Одиниці	Величина
Номер в каталозі		79261
Напруга електромережі	[V]	~230
Частота електромережі	[Hz]	50
Потужність :	[W]	600
Класа електричної охорони		I
Швидкість на вільних обертах	[min ⁻¹]	2950
Розмір діамантової пили - діаметр x діаметр отвору x товщина пили	[mm]	180 x 22,2 x 2,2
Максимальна товщина різання	[mm]	35
Робоча поверхня столу	[mm]	360 x 330
Рівень шуму на вільних обертах:		
- тиск акустичний (L _{рА})	[dB(A)]	92,0 ± 3,0
- потужність акустична (L _{рв})	[dB(A)]	105,0 ± 3,0
Вага	[kg]	8,8
Рівень захисту		IP20
Строк короткочасної праці	[min]	52 30

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

УВАГА! Необхідно детально ознайомитися з усіма інструкціями. Недотримання їх може стати причиною удару електричним струмом, пожежі або тілесних пошкоджень. Термін „електропристрій”, який вживається в інструкціях, стосується усіх пристроїв з електроприводом, як провідних, так і безпровідних.

ДОТРИМУВАТИСЯ ВКАЗАНИХ ІНСТРУКЦІЙ

Робоче місце

Робоче місце повинно бути чистим та добре освітленим. Безладдя та недостатнє освітлення можуть стати причинами нещасливих випадків.

Не слід працювати з електропристроями в середовищі з підвищеним ризиком вибуху, у якому викрито пальні рідини, газу або випари. Під час роботи пристроїв утворюються іскри, які можуть викликати пожежу внаслідок реакції з паливними газами або випарами.

Дітям та стороннім особам забороняється перебувати на робочому місці. Втрата зосередження може викликати втрату контролю над пристроєм.

Електрична безпека

Штепсель електропровода повинен пасувати до гнізда мережі. Забороняється модифікувати штепсель. Забороняється використовувати будь-які адаптери з метою з'єднання штепселя з гніздом. Не модифікований штепсель, що пасує до гнізда, зменшує ризик удару електричним струмом.

Слід уникати контакту з заземленими поверхнями, такими, як труби, батареї та холодильники. Заземлення тіла підвищує ризик удару електричним струмом.

Не слід виставляти пневматичні пристрої на контакт з атмосферними опадами та вологою. Після проникнення всередину електропристрою вода та волога підвищує ризик удару електричним струмом.

Не перевантажуйте провід живлення. Не користуйтеся проводом живлення з метою перенесення, під'єднання та від'єднання штепселя від гнізда мережі. Уникати контакту провода живлення з теплими предметами, маслом, гострими краями та рухомими елементами. Пошкодження провода живлення підвищує ризик удару електричним струмом. У випадку роботи поза закритими приміщеннями слід користуватися здовжувачами, пристосованими до роботи поза закритими приміщеннями. Користування відповідними здовжувачами зменшує ризик удару електричним струмом.

Особиста безпека

Слід починати роботу, будучи у доброму фізичному та психічному стані. Необхідно уважно слідкувати за виконуваною операцією. Не слід працювати втомленим, після прийому медикаментів та вживання алкогольних напоїв. Не забувайте про те, що навіть секундна неуважність може привести до поважних тілесних пошкоджень.

Слід користуватися засобами особистої безпеки. Обов'язково одягти захисні окуляри. Користування засобами особистої безпеки, такими, як протипилові маски, захисне взуття, каски та вушні вклади зменшує ризик поважних тілесних пошкоджень.

Слід уникати випадкового пуску пристрою. Необхідно переконатися у тому, що вимикач знаходиться у позиції “вкл.”, перед ввімкненням пристрою у електромережу. Не слід тримати палець на вимикачі або під'єднувати електропристрій, якщо вимикач знаходиться у позиції “вкл.”, оскільки це може викликати поважні тілесні пошкодження.

Перед пуском електропристрою необхідно усунути всі ключі та інструменти, які використовувалися під час його регулювання. Ключ, що залишився на обертальних елементах пристрою, може стати причиною поважних тілесних пошкоджень. **Необхідно утримувати рівновагу. Постійно працювати у відповідній позі.** Завдяки цьому полегшиться контроль над електропристроєм у випадку несподіваних ситуацій під час роботи.

Слід користуватися захисним одягом. Не носити просторний одяг та прикраси. Волосся, одяг та рукавиці слід тримати здала від рухомих частин електропристрою. Просторний одяг, волосся або прикраси можуть зачепитися або бути втягнутими рухомими частинами пристрою.

Слід користуватися відводом пилу або мішками для пилу, якщо пристрій оснащений ними. Подбайте про те, щоб правильно під'єднати їх. Користування відводом пилу зменшує ризик поважних тілесних пошкоджень.

Користування електропристроєм

Не перевантажуйте електропристрій. Слід користуватися інструментами, що відповідають даному виду роботи. Відповідний добір інструменту до даної роботи гарантує підвищення продуктивності та трудової безпеки.

Забороняється користуватися електропристроєм, якщо не працює його вимикач мережі. Пристрій, який неможливо контролювати за допомогою вимикача мережі, небезпечний; слід віддати його у ремонт.

Слід виняти штепсель з гнізда мережі перед регулюванням, заміною аксесуарів та переховуванням пристрою. Завдяки цьому Ви уникнете випадкового пуску електропристрою.

Пристрої слід переховувати у місці, недоступному для дітей. Забороняється працювати з пристроєм особам, які не навчені обслуговувати його. Електропристрій в руках не навченого оператора може стати небезпечним.

Забезпечити відповідну консервацію пристрою. Перевіряти пристрій з точки зору невірних з'єднань та зазорів у рухомих частинах. Перевіряти, чи не пошкоджений будь-який елемент пристрою. Якщо викрито поломки, то слід усунути їх перед початком роботи з електропристроєм. Багато нещасливих випадків викликано внаслідок неправильної консервації пристрою.

Ріжучі інструменти слід переховувати чистими та наточеними. Правильна консервація ріжучих інструментів полегшує контроль над ними під час роботи.

Користуватися електропристроями та аксесуарами згідно з вказаними вище інструкціями. Користуватися пристроями та інструментами згідно з їх призначенням та враховувати умови на робочому місці. Використовування пристроїв та інструментів всупереч їх призначенню підвищує ризик небезпечних ситуацій.

Ремонти

Слід проводити ремонти пристрою виключно в уповноважених закладах, що користуються лише оригінальними запчастинами. Це гарантує відповідний рівень безпеки під час роботи з електропристроєм.

УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

В жодному випадку не допускається до праці пристій, котрий має пошкоджений кабель електричний, або вимикач. Забороняється ремонт пошкодженого електричного кабеля, або вимикача. Пошкоджений кабель повинен бути змінений на новий.

Виміну пошкодженого електричного кабеля може здійснити тільки кваліфікований електрик!

Після виміни електричного кабеля необхідно провести вимірювання ефективності протипожежної охорони.

Пристрій необхідно під'єднати до електромережі 230В/50Гц з замкнутим контуром (заземленням). Проводжувачі повинні мати трьохжильовий провід і гніздо (з заземленням). Завжди необхідно перевірити чи напруга котра подається відповідає напрузі поданій на пристрої.

Під час роботи необхідно використовувати захисні окуляри, а також при роботі з довгим волоссям – сітки на волосся.

Під час роботи заборонено носити рукавиці, галстуки, або свobodний одяг чи біжутерію.

Забороняється використання пристрою до моменту доки не відбулася його повна і правильна комплектація, а також прикріплення до місця праці.

Забороняється використання пристрою, якщо якийсь його елемент пошкоджений, або працює не відповідно.

Будь-які дії пов'язані з встановленням пристрою - розміщення і кут похилення столу і т.п. - можуть відбуватись тільки при вимкнутій напрузі.

Не можна тримати руки і пальці поблизу місця роботи пристрою і каменя, що обертається.

Забороняється використання пошкоджених, або поламаних ріжучих пил. В разі виявлення пошкоджень ріжучого елемента необхідно перевести роботу і поміняти на новий і не пошкоджений.

Для різання можна використовувати тільки діамантові пили котрі призначені для різання керамічних матеріалів.

Пристрій призначений для різання тільки керамічних матеріалів.

Під час робіт пов'язаних з обслуговуванням, регулюванням і консервацією пристрою необхідно вийняти провід з гнізда електромережі. Пристрій завжди необхідно використовувати з замонтованими прикріпленнями - верхнім і нижнім пилами.

Забороняється використання пристрою поблизу легкозаймистих і вибухових матеріалів.

МОНТУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ОБЛАДНАННЯ

УВАГА! Монтуння обладнання може відбуватись тільки при вимкнутій напрузі (Вийняти провід пристрою з гнізда електромережі!)

Монтаж або виміна пили

За допомогою викрутки відкрутити нижній захист пили (II)

За допомогою ключа відкрутити пилу від маховика (III).

Вийняти підкладку пили (IV).

Зняти з маховика пилу (V) котру хочемо змінити.

Закласти нову не пошкоджену діамантову пилу пам'ятаючи про те, щоб друга підкладка пили (зі сторони двигуна) прилягала більшою поверхнею до пили.

Замонтувати підкладку пили.

За допомогою ключів прикрутити міцно гайки кріплення пили до гвинта на кінці маховика.

За допомогою викрутки закріпити чисту, позбавлену бруду нижню оплону пили

Монтуння верхнього захисту пили

Закріпити верхній захист пили на ручці, а потім міцно прикрутити гвинт і гайку.

Монтуння лінійки для регулюції ширини різання

Встановити лінійку паралельно до сантиметрової шкали. Плоскі підкладки з отворами різьбовими встановити так як на VI. Прикрутити лінійку до підкладки за допомогою гвинтів (VII).

З метою встановлення ширини різання плитки необхідно легко відкрутити гвинти і пересунути лінійку до відповідного положення на шкалі, а потім міцно дотягнути гвинти

ПРИГОТУВАННЯ ДО РОБОТИ

Перед розпочинанням праці необхідно перевірити чи корпус, а також провід електричний разом з вимикачем не пошкоджені. Вразі виявлення якихось пошкоджень забороняється дальша експлуатація пристрою.

Увага! Усі дії пов'язані з виміною обладнання, його регуляцією і т.п. необхідно виконувати при вимкнутій напрузі, для цього перед розпочинанням будь-якої праці: **Витягти провід з гнізда електромережі!**

Замонтувати справну і не пошкоджену діамантову пилу.

Замонтуй захист пили.

Замонтуй лінійку для регуляції ширини різання.

Встанови пристрій на стабільній, рівній і горизонтальній поверхні.

Одягни необхідний робочий одяг, захисні окуляри і навушники. Не можна мати на собі вільного одягу, або якусь біжутерію і т.п.

В разі потреби повитирай м'якою ганчіркою робочий стіл від бруду і керамічних залишків.

Познач на керамічних плитках, або на іншому матеріалі лінію різання (напр. за допомогою олівця).

ПОЧАТОК РОБОТИ

Перед включенням пристрою необхідно перевірити чи ріжучий елемент вільно обертається. В разі виявлення якихось недоліків забороняється розпочинати роботу. Необхідно виявити причину і її усунути.

Включення / виключення (VIII)

Під'єднай електричний провід до гнізда електромережі. Втисни електровимикач в положення I (ON) і розпочинай роботу. В разі виявлення незрозумілих стуків, підозрілих звуків, диму, або запаху необхідно вимкнути пристрій і віддати його до ремонту у відповідну майстерню.

Для того, щоб вимкнути пристрій необхідно втиснути вимикач в положення 0 (або OFF) і після того вийняти провід з гнізда електромережі.

Різання плиток (IX)

Перед початком різання плиток необхідно позначити олівцем лінію різання. Потім необхідно встановити за допомогою лінійки ширину різання і прикласти плитку для поміру в такий спосіб, щоб лінія різання покривалась з пилюю. Потім увімкнути пристрій і делікатно пересунути плитку вздовж лінійки в напрямку обертання пили. Почати різання плитку і пересувати плитку вздовж встановленого і закріпленого розміру. Після закінчення різання вимкнути пристрій.

Різання під кутом 45° (X)

Позначити на плитці лінію різання. Встановити плитку в пристрої для різання, а пристрій разом з плиткою приставити до регуляції ширини. Розпочати різання так само як при звичайному різанні. Після закінчення різання вимкнути пристрій.

Різання під кутом 0 - 45° до вертикальної площини

Пристрій може бути використаний для різання плиток, або керамічних матеріалів під кутом 0 - 45° до вертикальної площини. Для цього необхідно вийняти провід з гнізда електромережі, легко відкрутити гвинти для регуляції (XI). Далі за допомогою допоміжної шкали встановити необхідний кут різання (XII) і міцно дотягнути гвинти.

КОНСЕРВАЦІЯ ТА ОГЛЯД

УВАГА! Перед початком регулювання, технічного обслуговування або консервації слід вийняти штепсель приладу з гнізда електромережі. Після завершення роботи слід перевірити технічний стан електроприладу шляхом зовнішнього огляду та оцінки: корпусу та рукоятки, електропроводу з штепселем і відгинкою, роботи електричного вимикача, прохідності вентиляційних щілин, іскрення щіток, рівня шуму при роботі підшипників та передачі, запуску та рівномірності роботи. Протягом гарантійного періоду користувач не може проводити додатковий монтаж електроприладів або заміну будь-яких елементів та частин, оскільки це викликає втрату гарантійних прав. Всілякі перебої, викриті під час огляду або роботи, є сигналом до проведення ремонту у сервісному пункті. Після завершення роботи корпус, вентиляційні щілини, перемикачі, додаткову рукоятку та щітки слід прочистити, напр., струменем повітря (тиск не більше 0,3 МПа), пензлем або сухою шматкою без застосування хімічних речовин та миючих рідин. Прилад та затиски прочистити сухою чистою шматкою.

GAMINIO CHARAKTERISTIKA

Plytelių pjovimo staklės tai elektrinis I izoliacijos klasės įrenginys skirtas keraminių plytelių ir kitų plokščių keraminių ir akmeninių medžiagų, kurių storis ne didesnis negu 35 mm, tiesiaėgiam pjovimui. Pjovimas yra atliekamas deimantiniu disku. Įrenginys leidžia pjauti keramines medžiagas kampu nustatomu 0–45° ribose statmenoje plokštumoje, o taip pat 45° arba 90° kampu horizontalioje plokštumoje. Leistinas nepertraukiamo darbo laikas 30 minučių, po to reikia darbą nutraukti bent 30 minučių. Plytelių pjovimo staklės yra skirtos vartoti tik namų ūkyje. Negalima jų vartoti profesionalioje veikloje bei uždarbiavimo tikslu. Taisyklingas, patikimas ir saugus įrenginio darbas priklauso nuo jo atitinkamos eksploatacijos, todėl:

Prieš pradėdam dirbti įrenginiu, būtina perskaityti visą instrukciją ir ją išsaugoti.

Už nuostolius kilusius dėl saugos taisyklių ir šios instrukcijos reikalavimų nesilaikymo tiekėjas neneša atsakomybės.

ĮRANGA

Plytelių pjūklas yra aprūpintas matuokliu pjovimo pločiui nustatyti ir prietaisu, kuris leidžia pjauti keramines plyteles 45° kampu. Be to pjūklas yra tiekiamas kartu su pjovimo disku ir su apsauginiu disku gaubtu.

TECHNINIAI PARAMETRAI

Parametras	Mato vienetas	Vertė
Numeris pagal katalogą		79261
Tinklo įtampa	[V]	~230
Tinklo dažnis	[Hz]	50
Galia	[W]	600
Elektrinės apsaugos klasė		I
Apsisukimų greitis tuščioje eigoje	[min ⁻¹]	2950
Deimantinio disko matmenys - disko diametras × kiaurymės diametras × disko storis	[mm]	180 x 22,2 x 2,2
Maksimalus pjovimo storis	[mm]	35
Darbinis staliuko paviršius	[mm]	360 x 330
Triukšmo lygis - tuščioje eigoje		
- akustinis slėgis (L _{pa})	[dB(A)]	92,0 ± 3,0
- akustinė galia (L _{wa})	[dB(A)]	105,0 ± 3,0
Masė	[kg]	8,8
Apsaugos laipsnis		IP20
Darbo laikas protarpiais	[min]	S2 30

BENDROS SAUGOS SĄLYGOS

DĖMESIO! Būtina perskaityti visas žemiau aprašytas instrukcijas. Jų nesilaikymas gali būti elektros smūgio, gaisro arba kūno sužalojimo priežastim. Vartojama instrukcijoje „elektrinio įrankio“ sąvoka yra taikoma visiems elektra varomiems įrenginiams, maitinamiems elektros laidų pagalba, o taip pat bevieliniu būdu.

LAIKYKITĖS ŽEMIAU IŠDĖSTYTŲ INSTRUKCIJŲ

Darbo vieta

Darbo vieta turi būti gerai apšviesta ir laikoma švarioje būklėje. Tinkama ir silpnas apšvietimas gali būti nelaimingų įvykių priežastim.

Nevartoti elektrinių įrankių padidintos sproginimo rizikos aplinkoje, kurioje yra liepsnieji skysčiai, dujos bei garai. Elektriniai įrankiai kibirkščiuoja, o tai, sąlytyje su liepsniaisiais skysčiais arba dujomis, gali sukelti gaisrą.

Į darbo aplinką negalima prileisti vaikų bei pašalinių asmenų. Išsiblaškymo pasekmėje galima prarasti įrankio kontrolę.

Elektrinė apsauga

Elektrinio įrankio kištukas turi tikti prie elektros tinklo rozetės. Kištuko negalima modifikuoti. Taip pat negalima vartoti jokių adaptavimo elementų, kurių pagalba galima būtų kištuką sujungti su elektros tinklo rozete.

Nemodifikuotas kištukas, deramai sutaisytas su originalia rozete, sumažina elektros smūgio riziką. Reikia vengti kontakto su žemintų įrenginių, tokių kaip vamzdžiai, šildytuvai bei šaldytuvai, paviršiais. Kūno įžeminimas didina elektros smūgio riziką.

Elektrinius įrankius būtina saugoti nuo atmosferinių kritulių bei drėgmės poveikio. Vandens ir drėgmės įsiskverbimo į elektros įrankio vidų atveju, didėja elektros smūgio rizika.

Maitinimo kabelio negalima perkrauti. Negalima nešti įrankio, laikant jį už maitinimo kabelio, o įjungiant ir išjungiant kiš-

tuką iš elektros tinklo rozetės, negalima traukti už laido. Vengti maitinimo kabelio kontakto su šilumos šaltiniais, tepalais, aštriomis briaunomis ir judamais elementais. Maitinimo kabelio sužalojimas didina elektros smūgio riziką. Atliekant darbą uždarų patalpų išorėje, būtina vartoti ilgutuvus atitinkamai pritaikytus darbu lauko sąlygomis. Tinkamo ilgutuvo vartojimas sumažina elektros smūgio riziką.

Asmenišką saugumą

Imkis darbo būdamas geroje fizinėje ir psichinėje būklėje. Sukaupk dėmesį į tai, ką darai. Nedirbk būdamas nuvargęs arba vaistų arba alkoholio poveikio įtakoje. Net momentinis dėmesio išblaškymas darbo metu, gali būti rimtų kūno sužalojimų priežastim.

Vartok asmenišką apsaugos priemones. Visada užsidėk apsauginius akinius. Tokių asmenišką apsaugos priemonių vartojimas, kaip dulkių kaukės, apsauginė avalynė, šalmai ir klausos apsaugos ausinės, sumažina rimtų kūno sužalojimų pavojų.

Venk atsitiktinio įrankio įjungimo. Prieš prijungdamas įrankį prie elektros energijos tinklo, įsitikink, ar jungiklis yra „išjungimo“ pozicijoje. Įrankio laikymas su pirštu ant jungiklio arba pneumatinio įrankio jungimas, kai jungiklis yra „įjungtoje“ pozicijoje gali sukelti rimtus kūno sužalojimus.

Prieš įjungiant pneumatinį įrankį pašalink visus veržliarakčius ir kitus įrankius vartotus jam sureguliuoti. Veržliarakčiai paliktas ant rotojančių įrankio elementų, gali sukelti rimtus kūno sužalojimus.

Dirbdamas, visą laiką išlaikyk pusiausvyrą ir stabilią padėtį. Tai leis lengviau valdyti pneumatinį įrankį, visokių netikėtų darbų metu atvejais.

Dėvėk apsauginę aprangą. Nenešiook laisvų drabužių ir juvelyrinių dirbinių. Plaukai, drabužiai ir pirštinės turi būti pakankamai toli nuo judamų elektrinio įrankio dalių. Laisvi drabužiai, juvelyriniai dirbiniai arba ilgi plaukai gali įsivelti į judamas įrankio dalis.

Vartok dulkių siurbimo priemones arba dulkių kaupimo rezervuarus, jeigu įrankis yra jais aprūpintas. Pasirūpink, kad jie būtų taisyklingai prijungti. Vartojant dulkių siurbimo priemones, mažėja sunkių kūno sužalojimo pavojus.

Elektrinio įrankio vartojimas

Neperkrauk elektrinio įrankio. Ketinamą darbą atlik jam tinkamu įrankiu. Taisyklingas įrankio parinkimas atliekamam darbui užtikrins produktyvesnį ir saugesnį jo atlikimą.

Nevartok elektrinio įrankio, jeigu jo tinklo jungiklis neveikia. Įrankis, kurio negalima valdyti tinklo jungikliu yra pavojingas vartoti ir reikia jį atiduoti į taisyklą.

Prieš įrankį reguliuojant ar keičiant jo aksesuarus, o taip pat prieš jį sandėliuojant, ištrauk kištuką iš elektros tinklo rozetės. Tai leis išvengti atsitiktinio elektrinio įrankio įjungimo.

Įrankį laikyk vaikams neprieinamoje vietoje. Neleisk įrankio vartoti asmenims neapmokytiems jo aptarnavime. Elektrinis įrankis neapmokyto personalo rankose gali būti pavojingas.

Užtikrink tinkamą įrankio konservavimą. Tikrink judamųjų dalių tarpusavimi ir paskirų elementų tarpusavimi suderinimą. Tinkink visus įrankio elementus, ar kuris nors iš jų nėra sužalotas. Defektų atsiradimo atveju, prieš pneumatinį įrankį vartojant, reikia juos pašalinti. Daugelio nelaimingų įvykių priežastim yra netinkamai atliktas įrankio konservavimas.

Pjovimo įrankius reikia laikyti švarioje būklėje ir tinkamai išaštrintus. Tinkamai konservuoti pjovimo įrankius, darbo metu yra lengviau kontroliuoti.

Elektrinius įrankius ir aksesuarus vartok vadovaudamasis aukščiau išdėstytomis instrukcijomis. Įrankius taikyk pagal paskirtį, atsižvelgdamas į darbo pobūdį ir jo atlikimo sąlygas. Įrankių vartojimas kitokiam darbui negu jie yra suprojektuoti, didina pavojingų situacijų kilimo riziką.

Taisyimai

Taisyk įrankį vien tik įteisintose tokiems taisykimams taisyklose, kuriose yra vartojamos tikrai originalios keičiamosios dalys. Tai tinkamai užtikrins saugų elektrinio įrankio darbą.

EKSPLOATACIJOS SĄLYGOS

Jokiu atveju neleidžiama dirbti įrenginiu, kurio prijungiamasis laidas arba laido kištukas yra kokiu nors būdu sužaloti.

Draudžiama taisyti sužalotą elektros laidą arba kištuką. Sužalotas laidas privalo būti pakeistas nauju.

Sužalotą elektros laidą gali pakeisti tik įteisintas elektrikas!

Pakeitus elektros laidą būtina atlikti apsaugos nuo elektros smūgio sekmingumo matavimus.

Įrenginį reikia įjungti į elektros tinklą ~230V/50Hz su grandinės įnuliniu (įžeminimu). Ilgutuvai privalo turėti trigisį laidą ir lizdą su grandinės įnuliniu (įžeminimu). Visada reikia patikrinti, ar maitinimo įtampa atitinka nominalią įtampą įrenginio duomenų lentelėje. Dirbant reikia vartoti apsauginius akinius, o turint ilgus plaukus - plaukų tinkelį.

Vartojant pjovimo stakles negalima nešioti pirštinių, kaklaraiščių, devėti laisvus drabužius bei nešioti juvelyrinius dirbinius.

Negalima įrenginio vartoti, kol jis nėra taisyklingai surinktas ir sukomplektuotas bei sumontuotas darbo vietoje pagal šią aptarnavimo instrukciją.

Negalima įrenginio vartoti, jeigu bet kuri jo dalis yra sužalota arba veikia netaisyklingai.

Bet kokie įrenginio sureguliuojami susiję su staliuko pozicijos, jo nuolinkio kampo ir pan. nustatymu gali būti atliekami tik atjungus maitinimo įtampą.

Negalima pileisti, kad rankos bei pirštai atsirastų įrenginio darbinėje zonoje, arti rotuojančio disko. Negalima vartoti sužalotų arba sutrūkinėtų pjūklo diskų. Pastebėjus bet kokius pjūklo sužalojimus, būtina nutraukti darbą ir pakeisti sužalotą įrankį tinkamu ir nesužalotu. Keraminių medžiagų pjovimui galima vartoti tik deimantinius diskinius pjūklus. Plytelių pjovimo stakles galima vartoti tik keraminių medžiagų pjovimui. Atliekant įrenginio aptarnavimo, suregulavimo ir konservacijos darbus, būtina visada ištraukti kištuką iš tinklo rozetės. Plytelių pjovimo stakles reikia visada vartoti su sumontuotais apsauginiais gaubtais – su viršutiniu ir apatiniu pjūklo disko gaubtu. Negalima vartoti pjūklo arti degių arba sprogstamųjų medžiagų.

ĮRANGOS ELEMENTŲ MONTAVIMAS

DĖMESIO! Įrangą galima montuoti tik atjungus maitinimo įtampą (ištrauk laido kištuką iš elektros tinklo rozetės!)

Pjūklo diskų montavimas arba keitimas

Suktuvu išsukti ir nuimti apatinį disko gaubtą (II).

Raktais atsukti pjūklo diską nuo veleno (III).

Nuimti pjūklo disko poveržlę (IV).

Nuimti nuo veleno keičiamą pjūklo diską (V).

Užmauti ant veleno naują, nesužalotą deimantinį pjūklo diską kreipiant dėmesį į tai, kad kita pjūklo disko poveržlė (nuo variklio pusės) didesniu paviršium liestųsi su disku.

Užmauti pjūklo disko poveržlę

Raktais stipriai ir patikimai užsukti pjūklo disko veržlę ant veleno galinės sriegio.

Suktuvo pagalba sumontuoti švarų, laisvą nuo dulkių ir suteršimų apatinį apsauginį pjūklo disko gaubtą.

Viršutinio disko gaubto montavimas

Pritvirtinti viršutinį pjūklo disko gaubtą laikiklyje ir stipriai bei patikimai užsukti veržlę su poveržle.

Pjovimo pločio reguliavimo matuoklio montavimas

Nustatyti matuoklį statmenai centimetrų skalės atžvilgiu. Plokščią poveržlę su sriegta matuoklio kiauryme nustatyti kaip parodyta VI.

Varžtais pritvirtinti matuoklį prie poveržių pagal VII.

Pageidaujamo plytelės pjovimo pločio nustatymui atleisti varžtus, perstumti matuoklį iki atitinkamos skalės pozicijos ir stipriai bei patikimai suveržti varžtus.

PARUOŠIMAS DARBUI

Prieš pradėdamas darbą reikia patikrinti ar gaubto korpusas ir elektros laidas su kištuku nėra sužaloti. Esant bet kokiems sužalojimųms tolimesnis darbas yra draudžiamas.

Dėmesio! Visas veikas susijusias su įrangos keitimais, suregulavimais ir pan. reikia atlikti atjungus įrenginį nuo maitinimo įtampos, todėl prieš pradėdamas tokias veikas: **Ištrauk laido kištuką iš elektros tinklo rozetės!**

Įtaisyti tinkamą ir nesužalotą deimantinį pjūklo diską.

Uždėti disko gaubtus.

Įtaisyti pjovimo pločio reguliavimo matuoklį.

Pastatyti įrenginį stabilioje, lygioje ir plokščioje vietoje.

Uždėti atitinkamą darbinę aprangą, apsauginius akinius ir ausines. Negalima vartoti pirštinių. Negalima dėvėti laisvų drabužių bei nešioti juvelyrinių dirbinių ir pan.

Jeigu reikia - minkštu skudurėliu išvalyti darbinį staliuką – pašalinti dulkes ir keramikos trupinius.

Pažymėti ant keraminių plytelių arba ant kitų ruošinių pjovimo liniją (pvz. pieštuku).

PJOVIMO STAKLIŲ VARTOJIMAS

Prieš paleidžiant pjūklą reikia patikrinti, ar pjūklo diskas laisvai sukasi. Pastebėjus bet kokius užsikirtimus ar pasipriešinimą negalima pradėti darbo - reikia nustatyti jų priežastį ir ją pašalinti.

Įjungimas/Išjungimas (VIII)

Sujungti pjūklo elektros laido kištuką su elektros tinklo rozete. Įspausti jungiklio mygtuką paženklintą I (arba ON) ir pradėti darbą. Išgirdus neįprastus stukčiojimus, įtartinus atgarsius, pastebėjus dūmus, pajutus degėsių kvapą ir pan. būtina tuoj pat išjungti pjūklą ir atiduoti peržiūrėjimui į įteisinta remonto dirbtuvę.

Norint išjungti įrenginį reikia įspausti jungiklio mygtuką paženklintą 0 (arba OFF), o po to ištraukti elektros laido kištuką iš tinklo rozetės.

Plytelių pjovimas (IX)

Prieš pradėdant pjovimą patartina pieštuku pažymėti plytelių paviršiuje pjovimo liniją. Po to pjovimo pločio reguliavimo matuoklį nustatyti pagal skalę pageidaujamo pjovimo pločio vietoje ir padėti plytelę taip, kad pjovimo linija sutaptų su disku. Įjungti pjūklą ir švelniai perstumti plytelę išilgai matuoklio rotuojančio disko kryptim. Pradėti pjovimą perstumiant plytelę išilgai anksčiau sureguliuoto ir užblokuoto matuoklio. Užbaigus pjovimą išjungti pjūklą.

Pjovimas 45° kampu (X)

Pažymėti plytelėje pjovimo liniją. Plytelę įstatyti į pjovimo prietaisą, kurį kartu su plytele pristatyti glaudžiai prie pjovimo pločio matuoklio. Pjauti panašiai kaip tiesiaieigio pjovimo atveju. Baigus pjovimą pjūklą išjungti.

Pjovimas 0-45° kampu vertikaliuos plokštumos atžvilgiu

Pjovimo staklėmis galima pjauti plyteles ir keramines medžiagas 0-45° kampu vertikaliuos plokštumos atžvilgiu. Tuo tikslu reikia ištraukti kištuką iš tinklo rozetės ir atleisti reguliavimo varžtus (XI). Po to, panaudojant pagalbinę skalę, sureguliuoti pageidaujamą pjovimo kampą (XII) ir stipriai bei patikimai užveržti varžtus.

KONSERVACIJA IR PERŽIŪRA

DĖMESIO! Prieš pradėdant siaurapjūklio reguliavimą, techninį aptarnavimą ar konservaciją ištrauk įrankio laido kištuką iš elektros tinklo rozetės. Užbaigus darbą reikia patikrinti elektros įrankio techninį stovį apžiūrint jį iš išorės ir tikrinant: korpusą ir rankeną, elektros laidą su kištuku ir atlenkimu, elektros jungiklio veikimą, ventiliacijos angų praeinamumą, šepetėlių kibirkščiavimą, guolių ir pavarų darbo garsumą, paleidimą ir darbo tolygumą. Garantijos metu vartotojas negali demontuoti elektros įrenginių nei keisti bet kokių mazginių surinkimus arba sudedamąsias dalis, kadangi to pasekmėje būtų prarastos garantijos teisės. Visokie pastebėti peržiūros metu, arba darbo metu netaisyklingumai – tai signalas, kad reikia įrankį atiduoti pataisymui į serviso dirbtuvę. Užbaigus darbą reikia išvalyti korpusą, ventiliacijos angas, jungiklius, papildomą rankenėlę ir gaubtus, pvz. oro srautu (su slėgiu nedidesniu negu 0,3 MPa), teptuku arba sausa šluoste, be jokių chemiškų priemonių bei ploviklių. Įrankius ir rankenas išvalyti sausa švaria šluoste.

IERĪCES RAKSTUROJUMS

Flīzes griešanas galda ierīce ir I. klases elektroierīce, kura ir paredzēta keramikas flīzes un citu plašo keramikas un akmens materiālu (kuru biezums ir nelielāks nekā 35 mm) griešanai taisnā līnijā. Griešana ir realizēta ar dimanta loka zāģu. Ierīce atļauj griezt keramikas materiālus ar stūru, kurš var būt noregulēts no 0 līdz 45° vertikālā virsmā, un arī ar stūru 45° vai 90° horizontālā virsmā. Ierīces atļaujams darba laiks ir 30 minūtes, pēc tam jāpārtrauc uz vismaz 30 minūtēm. Flīzes griešanas galda ierīce ir paredzēta tikai mājāsaimniecības lietošanai. Nevar būt lietota profesionālā darbībā un peļņas darbībā. Pareiza, uzticama un droša ierīces darbība ir atkarīga no pareizas ekspluatācijas, tāpēc:

Pirms darbību ar ierīci jālasa un jāsiglabā visu šo instrukciju.

Nogādātājs neņems atbildību par visiem defektiem un traumām, kuri izceltas ierīces nepareizas lietošanas dēļ, ka arī drošības noteikumus un šo instrukcijas nepaklausīšanas dēļ.

APGĀDĀŠANA

Flīzes griešanas ierīce ir apgādāta ar mērīšanu, ar kuru var nostādīt griešanas platumu, kā arī ar ierīci, kura atļauj griezt flīzes ar 45° stūru. Griešanas ierīce ir apgādāta arī ar loka zāģu un zāģa apvalku.

TEHNISKAS INFORMĀCIJAS

Parametrs	Mērvienība	Vērtība
Kataloga numurs		79261
Spriegums	[V]	~230
Frekvence	[Hz]	50
Spēja	[W]	600
Elektrības izolēšanas klase		I
Maks. apgriezieni	[min ⁻¹]	2950
Dimanta loka izmēri - loka diametrs x cauruma diametrs x loka biezums	[mm]	180 x 22,2 x 2,2
Maksimālais griešanas biezums	[mm]	35
Galdiņa darba platība	[mm]	360 x 330
Skaņas līmenis brīvā darbībā:		
- akustisks spiediens (L _{pa})	[dB(A)]	92,0 ± 3,0
- akustiska spēja (L _{wa})	[dB(A)]	105,0 ± 3,0
Svars	[kg]	8,8
Drošības pakāpe		IP20
Darba laiks	[min]	S2 30

VIŠPĀRĪGI DROŠĪBAS NOTEIKUMI

UZMANĪBU! Jālasa šo instrukciju. Šo noteikumu neievērošana var būt par elektrošoka, ugunsgrēka un ievainojuma iemeslu. Par „elektriskām ierīcēm” ir saprastas visas ierīces, kuras strādā ar elektrību - ar vadiem, vai bez vadiem.

JĀIEVĒRO APAKŠĀ MINĒTO INSTRUKCIJU

Darba vieta

Darba vieta jābūt ļoti apgaismota un tīra. Nekārtība un tumšs apgaismojums var būt par nelaiemes notikuma iemeslu.

Nedrīkst lietot elektroierīci tur, kur ir paaugstināta eksplozijas bīstamība, kur ir degoši šķidrumi, gāzes un tvaiki. Elektroierīces ģenerē dzirksteles, kuras var būt par ugunsgrēka iemeslu pēc kontakta ar uzliesmojošiem gāzēm vai tvaikiem.

Nedrīkst pieļaut bērniem un citām personām atrasties darba vietā. Koncentrācijas zaudēšana var būt par kontroles zaudēšanas iemeslu.

Elektriska drošība

Elektrības vada kontaktdakša jābūt pielāgota pie ligzdas. Nedrīkst modificēt kontaktdakšu. Nedrīkst lietot kaut kādu adapteru lai pielāgot kontaktdakšu. Nemodificēta kontaktdakša samazina elektrošoka risku.

Nedrīkst kontaktēties ar iezemētām virsmām, piem. caurules, radiatori un dzesētāji. Ķermeņa iezemējums var būt par elektrošoka iemeslu.

Nedrīkst apdraudēt elektrisko ierīci ar kontaktu ar atmosfēriskiem nokrišņiem vai mitrumu. Ūdens un mitrums, kuri nāks ierīces iekšā, var būt par elektrošoka iemeslu.

Nedrīkst pārslotot apgādāšanas vadu. Nedrīkst nēsāt ierīci vai ieslēgt/izslēgt ierīci, turēšot to ar vadu. Izvairoties, lai vads nekontaktētu ar siltumu, eļļām, asām malām un kustīgiem elementiem. Bojāts vads var būt par elektrošoka iemeslu.

Gadījumā, kad darbs ir veidots ārpus telpas, jābūt lietoti pagarināšanas vadi, paredzēti darbībai ārā. Pareiza pagarināšanas vada lietošana samazina elektrošoka risku.

Personāla drošība

Strādāt var tikai labā fiziskā un psihiskā kondīcijā. Jābūt uzmanīgi darbā. Nedrīkst strādāt nogura stāvoklī, vai pēc medikamentu vai alkohola pieņemšanas. Pietiek neuzmanības moments, lai ievainot ķermeņu.

Jālieto personālas aizsardzības līdzekļus. Vienmēr jālieto drošības brilles. Personālas aizsardzības līdzekļi, piem. pretputekļu maskas, drošības apavi, ķiveres un prettrokšņa austiņas, samazina ievainojuma risku.

Jābūt uzmanīgi, lai nejauši neieslēgt ierīci. Jākontrolē, vai ieslēdzis būtu „izslēgtā” pozīcijā pirms ierīces pievienošanu pie elektrotilkla. Ierīces turēšana ar pirkstu uz ieslēdzī vai kad ieslēdzis ir „ieslēgtā” pozīcijā var būt par ķermeņa ievainošanas iemeslu.

Pirms elektriskas ierīces ieslēgšanas jānoņem visas atslēgas un citu ierīci, kuri bija lietoti regulācijā. Atslēga, kura ir atstāta uz ierīces rotējošiem elementiem, var nopietni ievainot ķermeņu.

Jāsaglabā līdzsvaru. Visu laiku jāpasaglabā pareizu pozīciju. Tas atļaus vieglāk strādāt ar elektrisko ierīci negaidītās situācijās. Jāapgērbj drošības apģērbu. Nedrīkst apģērbt brīvo apģērbu un juvelierizstrādājumu. Mati, apģērbs un darba dūraiņi jābūt turēti tālu no ierīces kustīgām daļām, jo var aizkabināties uz ierīces kustīgiem elementiem.

Jālieto putekļu izsūkšanas ierīci vai putekļu tvertnes, kad ierīce ir ar tām apgādāta. Jākontrolē, vai tādas ierīces ir pareizi pievienotas. Putekļu izsūkšanas ierīce atļauj samazināt bīstamību veselībai.

Elektriskas ierīces lietošana

Nedrīkst pārslodot elektrisko ierīci. Jālieto ierīci, kura ir pareiza noteiktai darbībai. Pareiza ierīces izvēlēšana atļauj strādāt efektīvāk un drošāk.

Nedrīkst lietot elektrisko ierīci, kad ir bojāts elektrisks slēdzējs. Ierīce, kuru nevar kontrolēt ar elektrisko slēdzēju, ir bīstama un jābūt atdota remontam.

Atslēgt kontaktakšņu no ligzdas pirms regulēšanas, aksesuāru mainīšanas un ierīces glabāšanas. Tas var sargāt no ierīces gadījuma ieslēgšanas.

Glabāt ierīci bērniem nepieejamā vietā. Neatļaut strādāt ar ierīci neapmācītiem cilvēkiem. Elektriska ierīce var būt bīstama neapmācīta personāla rokās.

Nodrošināt pareizu ierīces konservāciju. Kontrolēt ierīces neatbilstību un atstarpes. Kontrolēt, vai ierīces elementi nav bojāti. Bojājumu konstatēšanas gadījumā to jāsamontē pirms elektriskas ierīces lietošanas. Daudz nejaušību var notikt pēc nepareizas ierīces konservācijas.

Griezīgo ierīci jātur tīrībā un uzasinātā stāvoklī. Pareiza griezīgas ierīces konservācija atļauj vieglāk kontrolēt ierīci darba laikā. Lietot elektrisko ierīci un aksesuāru saskaņā ar šo instrukciju. Lietot paredzēto ierīci, ievērojot darba veidu un apstākļus. Ierīce lietota citā darbībā, nekā bija paredzēta, var būt par bīstamas situācijas iemeslu.

Remonti

Ierīci var remontēt tikai autorizētos servisos, kuri lieto oriģinālo rezerves daļu. Tas var nodrošināt pareizu lietošanas drošību.

EKSPLUATĀCIJAS NOTEIKUMI

Nekādā gadījumā nedrīkst lietot ierīci ar sabojāto - kaut kādā veidā - elektrības vadu vai vada kontaktakšņu.

Nedrīkst remontēt bojātus elektrības vadus vai kontaktakšņus. Sabojātu vadu jāmaina uz jaunu.

Sabojāto vadu var mainīt tikai autorizēts elektromontieris!

Pēc elektrības vadu mainīšanu jābūt veidota pret ugunsgrēka drošības kontrole.

Ierīce jāsavieno ar elektrības tīklu ~230 V / 50 Hz ar zemējumu. Paplašināšanas vadiem jābūt trīs vadi un ligzda ar zemējumu.

Darba laikā jālieto redzes aizsardzības individuālus līdzekļus, kā arī - gadījumā, kad darbiniekiem ir garī mati - matu tīklu.

Ierīces lietošanas laikā nedrīkst lietot cimdus, ģērbt kaklasaiti vai brīvu apģērbu, kā arī juvelierizstrādājumus.

Nedrīkst lietot ierīci pirms to pareizo montēšanu un instalēšanu saskaņā ar šo lietošanas instrukciju darbā vietā.

Nedrīkst lietot ierīci, kad kaut kāda ierīces daļa ir sabojāta vai nepareizi strādās.

Kaut kādi darbi, savienoti ar ierīces regulēšanu - galdīņa novietošanas vai slīpuma stūra noregulēšana utt. - var būt veidoti tikai ar izslēgto spriegumu.

Nedrīkst novietot pirkstus un rokas ierīces darbības un rotēšanas loka rādiusā.

Nedrīkst lietot sabojāto vai salauzto loka zāģu. Jo bojājumi ir konstatēti, nekavējoties jāpārtrauc darbu un mainīt ierīci uz jaunu darba kārtībā.

Griešanas ierīci var lietot tikai lai griezt keramikas materiālus.

Savienoto ar apkalpojumu un konservāciju darbību vienmēr jāveido ar izslēgto spriegumu.

Vienmēr jālieto griešanas ierīci ar montētiem loka zāģa apvalkiem - augšējo un apakšējo.

Nedrīkst lietot griešanas ierīci tuvu pie viegli uzliesmojošiem un sprāgstošiem materiāliem.

APGĀDĀŠANAS ELEMENTU MONTĀŽA

Uzmanību! Apgādāšanas montāža jābūt veidota tikai ar izslēgto spriegumu. (Jānoņem vada kontaktdakšu no ligzdas.)

Loka zāģa montāža vai mainīšana

Ar skrūvgrieži atskrūvēt loka zāģa apakšējo apvalku (II).

Ar mašīnas atslēgām atskrūvēt loka zāģi no vārpstas (III).

Noņemt zāģa paplāksni (IV).

Noņemt zāģu no vārpstas (V).

Novietot jaunu, nesabojātu dimanta zāģu, atcerēšot par to, lai otrā zāģa paplāksne (pie motora) būtu novietota ar lielāko virsmu pie zāģu.

Novietot zāģa paplāksni.

Ar atslēgām stipri pieskrūvēt zāģa skrūvi pie vārpstu.

Ar skrūvgrieži samontēt tīru, bez putekļiem, apakšējo zāģa apvalku.

Zāģa augšēja apvalka montēšana

Montēt zāģa augšējo apvalku un pēc tam stipri pieskrūvēt to ar skrūvi.

Mērīšanas, ar kuru var nostādīt griešanas platumu, montāža

Novietot mērīšanu perpendikulāri pie centimetra mērogu. Plašo paplāksni ar vītņoto caurumu nostādīt kā VI.

Pieskrūvēt mērīšanu pie paplāksnēm ar skrūvēm - kā VII.

Lai nostādīt pareizu griešanas platumu, mazliet jāatvieglo skrūves un pārvietot mērīšanu, lai saņemtu pareizu novietošanu mērogā, pēc tam stipri pieskrūvēt skrūves.

DARBA SAGATAVOŠANA

Pirms darba sākumu jākontrolē, vai apvalka korpusu un elektrības vads ar kontaktdakšu nav sabojāti. Kad bojājums ir konstatēts, darbs nav atļauts.

Uzmanību! Visas darbības savienotas ar apgādāšanu mainīšanu, regulēšanu utt. jābūt veidotas ar izslēgto spriegumu, tāpēc pirms to darbību: **Noņem kontaktdakšu no elektrības ligzdas!**

Montēt nesabojātu dimanta zāģu

Montēt zāģa apvalku

Montēt mērīšanu, ar kuru var nostādīt griešanas platumu

Novietot griešanas ierīci stabilā, glūdā un plakanā gruntā.

Apģērbt darba apģērbu, redzes un dzirdes aizsardzības individuālus līdzekļus. Ierīces lietošanas laikā nedrīkst lietot cimdus. Nedrīkst ņērbt brīvu apģērbu, juvelierizstrādājumus utt.

Jā ir tāda vajadzība, ar mitro drānu notīrīt galdiņu no putekļiem un keramikas šķembām.

Atzīmēt keramikas flīzes vai citā materiālā griešanas līniju (piemērām, ar zīmuli).

GRIEŠANAS IERĪCES LIETOŠANA

Pirms griešanas ierīces ieslēgšanu jākontrolē, vai loka zāģis brīvi rotēs. Gadījumā, kad ir konstatēti kaut kādi iesprūdumi vai pretestības, nedrīkst sākt darbu, bet jālokālizē pārtraukšanas iemeslu un to likvidēt.

Ieslēgšana / izslēgšana (VIII)

Pievienot griešanas ierīces elektrības vadu pie elektrības ligzdu. Piespiest savienotāju, nostādīt to I (vai ON) pozīcijā un sākt darbu. Gadījumā, kad pēc ieslēgšanu ierīcē ir dzirdētas nepazīstamas klaboņas un skaņas, ir ievēroti dūmi, smaržas utt., nekavējoties jāizslēdz ierīci un to atdot remontam.

Lai izslēgt ierīci, jāpiespiež savienotāju, lai būtu 0 (vai OFF) pozīcijā, un pēc tam atslēgt elektrības vadu no elektrības tīkla.

Flīzes griešana (IX)

Pirms flīzes griešanu rekomendējam atzīmēt ar zīmuli griešanas līniju. Pēc tam nostādīt mērīšanu uz vēlamo platumu un novietot flīzi pie mērīšanu tāda veidā, lai griešanas līnija piekritu ar loku. Pēc tam ieslēgt griešanas ierīci un delikāti pārvest flīzi gar mērīšanu pie rotējošo zāģu. Sākt griešanu un pārvest flīzi gar mērīšanu. Pēc griešanas beigšanu izslēgt ierīci.

Griešana zem 45° stūru (X)

Atzīmēt ar zīmuli griešanas līniju. Flīzi novietot griešanas instrumentā, un instrumentu ar flīzi novietot pie mērīšanu. Sākt griešanu līdzīgi taisnas līnijas griešanai. Pēc griešanas beigšanu izslēgt ierīci.

Griešana zem 0-45° stūru vertikālā plaknē

Griešanas ierīce var būt lietota, lai griezt flīzes vai keramikas materiālus zem 0-45° stūru vertikālā plaknē. Lai to darīt, jānoņem kontaktdakšu no elektrības līgšanas un atslābināt regulēšanas skrūves (XI). Pēc tam ar palīgo mērogu nostādīt vēlamo griešanas stūru (XII) un stipri pieskrūvēt skrūves.

KONSERVĀCIJA UN APSKATĪŠANA

UZMANĪBU! Pirms regulēšanai, tehniskai apskatīšanai un uzturēšanai jānoņem ierīces elektrības vadu no līgšanas. Pēc darbības jākontrolē elektroierīces tehnisko stāvokli, apskatīšot un vērtēšot: apvalku un rokturi, elektrības vadu ar kontaktdakšu un iztaisnotāju, kā arī - paplašināšanas vadus, aproču pogas darbību, ventilēšanas spraugas pārgājību, ogles sukas spīguļošanu, gultņu un transmisijas darbības skaņu, ierīces darba startu un darbības vienmērīgumu. Garantijas laikā lietotājs nevar demontēt elektroierīci un nevar mainīt nevienu daļu, jo tas veido garantijas zaudējumu. Visi nepareizumi piezīmēti ierīces darbā vai apskatīšanas laikā ir par signālu, lai veidot remontu servisā. Pēc darba beigšanu apvalku, ventilēšanas spraugas, pārslēdzi, papildu rokturi un ekrāni jātīra, piemēram, ar saspiestu gaisu (ar spiedienu ne vairāk nekā 0,3 MPa), otu vai sauso drānu, bez ķīmiskiem līdzekļiem un tīrīšanas šķīdumiem. Instrumentus un rokturus tīrīt ar sauso tīro drānu.

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Stolní řezačka na kachličky je elektrickým zařízením I třídy izolace na přímočaré řezání keramických destiček a také dalších plochých keramických a kamenných materiálů tloušťky nevětší než 35 mm. Řezání je realizované rotující diamantovou kruhovou pilou. Přístroj umožňuje řezání keramických materiálů šikmo z úhlem nastavovaným v rozsahu 0-45° ve svislé rovině a také z úhlem 45° nebo 90° ve vodorovné rovině. Přípustná doba nepřetržitého provozu nesmí přesáhnout 30 minut, poté prací je třeba přerušit na minimum 30 minut. Řezačka na kachličky je určena jenom pro používání v domácnosti, nesmí být používána pro profesionální využívání t.jn ve výrobních závodech a pro vydělečnou práci. Skutečná, bezvadná a bezpečná práce náradí je závislá na správném provozování, proto:

Před zahejením práce s náradím nutné je důkladné přečtení tohoto návodu k použití a dodržování doporučených nařízení.

Za škody vzniklé v následku používání náradí neshodně z jeho určením, nedodržením bezpečnostních předpisů a nařízení této instrukce, dodavatel není odpovědný.

VYBAVENÍ

Řezačka na kachličky je vybavená měrkou na nastavování šířky řezání a také přístrojem na řezání keramických destiček z úhlem 45°. Kromě toho řezačka je dodávána včetně kotouče na řezání a také krytu kotouče.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Parametr	Měrná jednotka	Hodnota
Katalogové číslo		79261
Síťové napětí	[V]	~230
Síťový kmitočet	[Hz]	50
Výkon	[W]	600
Třída elektrické ochrany		I
Rychlost otáčení v běhu naprázdno	[min ⁻¹]	2950
Rozměry diamantového kotouče - průměr kotouče x průměr otvoru x tloušťka kotouče	[mm]	180 x 22,2 x 2,2
Max. tloušťka řezání	[mm]	35
Pracovní plocha pultu	[mm]	360 x 330
Úroveň hluku - v běhu naprázdno:		
- akustický tlak (L _{wa})	[dB(A)]	92,0 ± 3,0
- akustický výkon (L _{wa})	[dB(A)]	105,0 ± 3,0
Váha	[kg]	8,8
Stupeň ochrany		IP20
Čas krátkodobého provozu	[min]	S2 30

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY

POZOR! Přečíst všechny níže uvedené instrukce. Jejich nedodržování může vést k zasažení elektrickým proudem, požáru nebo úrazu. Pojem „elektrický náradí“ použitý v instrukcích se vztahuje na všechna náradí poháněná elektrickým proudem bez ohledu na to, jestli jsou s přívodem nebo bez něho.

DODRŽOVAT NÍŽE UVEDENÉ INSTRUKCE

Pracoviště

Pracoviště je třeba udržovat dobře osvětlené a čisté. Nepořádek a špatné osvětlení mohou být příčinou nehod.

Není dovoleno pracovat s elektrickým náradím v prostředí se zvýšeným rizikem výbuchu, kde se nacházejí hořlavé kapaliny, plyny nebo výpary. Elektrická náradí vytvářejí jiskry, které při styku s hořlavými plyny nebo výpary mohou způsobit požár.

Dětem a nepovoláným osobám není dovolen přístup na pracoviště. Snížená pozornost může být příčinou ztráty kontroly nad náradím.

Elektrická bezpečnost

Zástrčka elektrického přívodu musí lícovat se síťovou zásuvkou. Není dovoleno zástrčku přizpůsobovat. Není dovoleno používat žádné adaptéry pro přizpůsobení zástrčky do zásuvky. Nepřizpůsobovaná zástrčka lícující se zásuvkou snižuje riziko zasažení elektrickým proudem.

Vyhýbat se kontaktu s uzemněnými plochami jako potrubí, ohřivače a ledničky. Uzemnění těla zvyšuje riziko zasažení elektrickým proudem.

Není dovoleno vystavovat elektrické nářadí kontaktu s atmosférickými srážkami nebo vlhkostí. Voda a vlhkost, které se dostanou dovnitř elektrického nářadí, zvyšují riziko zasažení elektrickým proudem.

Nepřetěžovat napájecí kabel. Nepoužívat napájecí kabel k přenášení, připojování nebo odpojování zástrčky ze síťové zásuvky. Zamezit dotyku napájecího kabelu s teplem, oleji, ostrými hranami a pohyblivými předměty. Poškození napájecího kabelu zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.

V případě práce mimo uzavřeného prostoru práce používat prodlužovací kabel určený pro použití mimo uzavřeného prostoru. Použití náležitého prodlužovacího kabelu snižuje riziko zasažení elektrickým proudem.

Osobní bezpečnost

Pracuj, jen když jsi v dobré fyzické a psychické kondici. Soustřeď se na to, co děláš. Nepracuj, když jsi unavený nebo pod vlivem léků nebo alkoholu. Chvilka nepozornosti během práce může vést k vážným zraněním těla.

Používej prostředky osobní ochrany. Vždy si nasad ochranné brýle. Používání prostředků osobní ochrany jako protiprachový respirátor, ochranná obuv, přilba a chrániče sluchu snižují riziko vážných úrazů.

Zabraň náhodnému zapnutí nářadí. Před připojením nářadí k elektrické síti se ubezpeč, že elektrický spínač je v poloze „vypnuto“. Držení nářadí s prstem na spínači nebo připojování elektrického nářadí, když je spínač v poloze „zapnuto“, může vést k vážným úrazům.

Před zapnutím elektrického nářadí odstraň všechny klíče a jiné nástroje, kterých bylo použito na jeho seřizování. Klíč ponechaný v rotujících elementech nářadí může způsobit vážné úrazy těla.

Udržuj rovnováhu. Po celou dobu udržuj náležitě postavení. Umožní to jednodušší ovládnutí elektrického nářadí v případě neočekávaných situací během práce.

Používej ochranný oděv. Nepoužívej příliš volný oděv a bižuterii. Udržuj vlasy, oděv a pracovní rukavice mimo dosahu pohyblivých částí elektrického nářadí. Volný oděv, bižuterie nebo dlouhé vlasy se mohou zachytit do pohyblivých částí nářadí.

Používej odsavače prachu nebo zásobníky na prach, jestliže je nářadí tímto způsobem vybaveno. Postarej se o to, aby byly správně připojeny. Používání odsavače prachu snižuje riziko vážného poškození zdraví.

Používání elektrického nářadí

Elektrické nářadí nepřetěžuj. K dané práci používej jen nářadí k tomu určené. Správný výběr nářadí pro daný druh práce zabezpečí, že práce bude efektivnější a bezpečnější.

Nepoužívej elektrické nářadí, když nefunguje jeho síťový spínač. Nářadí, které nelze ovládat pomocí síťového spínače, je nebezpečné a je třeba ho odevzdat do opravy.

Vytáhni zástrčku z napájecí zásuvky před seřizováním, výměnou příslušenství nebo uložením nářadí. Tím se zabrání náhodnému zapnutí elektrického nářadí.

Nářadí přechovávej v místě, které je nepřístupné dětem. Nedovol, aby nářadí obsluhovaly osoby nevyškolené k jeho obsluze. Elektrické nářadí v rukou nevyškolené obsluhy může být nebezpečné.

Zabezpeč náležitou údržbu nářadí. Kontroluj nářadí z pohledu nepřizpůsobení a vůli pohyblivých částí. Kontroluj, jestli není nějaký element nářadí poškozen. V případě zjištění nějakých závad je potřebné je před použitím elektrického nářadí opravit. Mnoho nehod je způsobených nesprávně udržovaným nářadí.

Řezné nástroje je potřebné udržovat čisté a nabroušené. Správně udržované řezné nástroje jsou během práce snadněji ovladatelné.

Používej elektrické nářadí a příslušenství v souladu s výše uvedenými instrukcemi. Používej nářadí v souladu s jeho určením a ber do úvahy druh a podmínky práce. Použití nářadí k jiné práci, než bylo projektováno, může zvýšit riziko vzniku nebezpečných situací.

Opravy

Nářadí dávej do opravy jen podnikům k tomu oprávněným, které používají výhradně originální náhradní díly. Tím bude zajištěna náležitá bezpečnost práce elektrického nářadí.

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ

V žádném případě nepřipusti se do práce zařízení, které ma, v jakýkoliv způsob, poškozený připojovací kabel nebo zástrčku kabele.

Je zakazováno opravovat poškozený elektrický vodič nebo zástrčku. Poškozený vodič musí být náhrzený novým.

Výměna poškozeného elektrického vodiče může být provedena jenom oprávněným elektrikem!

Po výměně elektrického vodiče musí být provedeno měření činnosti protizásahové ochrany.

Zařízení je třeba připojit na elektrickou síť ~230V/50 Hz z nulovaním obvodu (uzemněním). Prodlužovače musí mít trojžilový vodič a hnízdo z nulovaním obvodu (uzemněním). Vždy je potřeba zkontrolovat, zda napájecí napětí odpovídá napětí uvedenému na firemním štítku.

Během práce je třeba používat ochranné brýle a také - v případě dlouhých vlasů - sítku na vlasy.

Během používání vrtáčky nesmí se nosit rukavic, vázanků nebo volného oděvu či bižuterie.

Nesmí se používat zařízení dřívě než bylo správně a úplně zmontované a instalované podle tohoto návodu pro obsluhu na pracovišti.

Nesmi se používat zařízení, jestliže jakákoliv jeho část je poškozená nebo funguje nesprávně. Jakekoliv činnosti spojené ze seřizováním přístroje - postavením a úhlem sklonu stolu atd. - mohou být realizované jenom při vypnutém napájecím napětí.

Nesmi se umísťovat ruce a prsty v místech zasahu nářadí a otáčivého kotouče.

Nesmi se používat poškozených nebo popraskaných kruhových pil. V případě zjištění jakehokoliv poškození pily je potřeba přerušit práci a nahradit poškozené nářadí správným a nepoškozeným.

Pro řezání smí se jenom používat kotoučových pil diamantových určených na řezání keramických materiálů.

Řezačku smí se používat jenom na řezání keramických materiálů.

Během prac svazovaných z obsluhou a údržbou je vždy potřeba vyndat zástrčku z síťového hnízda.

Vždy je třeba používat řezačku z namontovanými kryty - horním a spodním kruhové pily.

Nesmi se používat řezačky poblíž snadnohořlavých nebo výbušných materiálů.

MONTÁŽ SOUČÁSTI VYBAVENÍ

POZOR! Montáž příslušenství může být realizovaný jenom při odpojeným napájecím napětí (Výtažená vidlice vodiče nářadí ze síťové zásuvky!)

Montáž nebo výměna kruhových pil

Pomocí šroubovaka uvolnit spodní kryt pily (II).

Pomocí plochých klíčů odšroubovat kotoučovou pilu od vřeten (III).

Sundat podložku pily (IV).

Sundat z vřetenou pilu (V).

Namontovat novou, nepoškozenou diamantovou pilu a pamatovat o tom, aby druhá podložka kruhové pily (od strany motoru) přilehala větší plochou ke pile.

Namontovat podložku pily.

Pomocí klíčů dotáhnout mocno a pevně matici pily do závitu na koncove vřetenou.

Pomocí šroubovaku namontovat čistou, uvolněnou od prachu a znečištěnou dolní kryt pily.

Montáž horního krytu pily.

Upevnit horní kryt pily na držáku a pak mocno i pevně dotáhnout šroub a matici.

Montáž měrky na seřizování šířky řezání

Postavit měrku kolmo ke centimetrovému měřítku. Plochou podložku ze závitovým otvorem měrky seřídít jak na VI.

Pomocí šroubů dotáhnout měrku ke podložkám jak na VII.

Pro seřizování požadované šířky řezání destičky je třeba lehce uvolnit šrouby a posunout měrku do správného postavení na měřítku, pak pevně dotáhnout šrouby.

PŘÍPRAVA DO PRACE

Před zahájením práce je potřeba zkontrolovat, zda těleso vyztužení a také elektrický vodič ze zástrčkou nejsou poškozené. V případě zjištění poškození pokračování v práci je zakazáno.

Pozor! Veškeré činnosti svazané z; výměnou příslušenství, seřizováním a pod, je potřeba realizovat při vypnutým napětí napájení nářadí, proto před zahájením těchto činností: **Je potřeba odpojit zástrčku od elektrické sítě!**

Namontovat správnou a v dobrem technickém stavu diamantovou pilu.

Namontovat ochrany pily.

Namontovat měrku seřizování šířky řezání.

Postavit řezačku na stabilním, hladkým a plochým základě.

Obleknout si správný pracovní oděv, ochranné brýle a chraniče sluchu. Nesmi se používat rukavic. Nesmi se mít na sobě volného oděvu, bižuterie a pod.

Podle potřeby měkkým hadříkem očistit pracovní pult z prachů a keramických odstěpků.

Vyznačit na keramických destičkách nebo jiným materiálu čaru řezání (například pomocí tužky).

POUŽÍVÁNÍ ŘEZAČKY

Před zapnutím řezačky je třeba zkontrolovat, zda kruhová pila otáčí se volně. V případě stvrzení jakehokoliv zaseknutí nebo odporů nesmi se přistupovat ke práci, je potřeba lokalizovat příčiny a je eliminovat.

Zapínání / vypínání (VIII)

Připojit elektrický vodič řezačky na zásuvku elektrické sítě. Stlačit elektrický vypínač v postavení I (nebo ON) a zahájit práci.

V případě objevu neočekávaného klepání, podezřelých zvuků, dymu nebo čmoudu spaleniny a pod, je třeba okamžitě řezačku vypnout a předat do oprávněné opravy na prohlídku.

Pro vypnutí zařízení je potřeba stlačit spínač v postavení 0 (nebo OFF) a pak vytáhnout zástrčku vodiče ze síťové zásuvky.

Prořezávání kachlíček (IX)

Před řezáním destiček doporučuje se vyznačit tužkou čaru řezání. Dalé je třeba postavit měрку pro seřizování šířky řezání na požadovanou šířku a přiložit kachlíčku ke měrcce takovým způsobem aby čara řezání shodovala se z kotoučem. Poté zapnout řezačku a mírně posunout destičku podél měřky ve směru otáčející se pily. Zahájit řezání a posuvat destičku podél dříve nastaveného a zablokované měřky. Po ukončení prořezávání vypnout řezačku.

Řezání z úhlem 45° (X)

Vyznačit na kachlíčce čaru řezání. Kachlíčku seřídít v přístroji pro řezání, přístroj z destičkou postavit ke měrcce na regulování šířky. Zahájit řezání podobně jak v případě rovného prořezávání. Po ukončení řezání vypnout řezačku.

Řezání z úhlem 0-45° ke svislé rovině

Řezačka může být používána na řezání kachlíček nebo keramických materiálů z úhlem 0 - 45° ke kolmé rovině. Proto je potřeba vytáhnout zástrčku ze síťové zásuvky a uvolnit seřizovací šrouby (XI). Pak pomoci dodatečného měřítka nastavit požadovaný úhel řezání (XII) a mocno i pevně dotáhnout šrouby.

ÚDRŽBA A PROHLÍDKY

POZOR! Veškeré činnosti svazané z; výměnou příslušenství, seřizováním apod, je potřeba realizovat při vypnutým napětí napájení nářadí, proto před zahajením těchto činnosti je potřeba odpojit zástrčku od elektrické sítě. Po ukončení práce je třeba skontrolovat technický stav elektonářadí prohlídkou a hodnocením: stojanu a rukojeti, elektrického vodiče včetně zastrčky a ohybání, působení elektrického spínače, průchodnosti ventilačních mezer, jiskření kartáčů, hlasitosti práce ložísek a převodovek, spouštění a rovnoměrnosti práce. Během záruční doby uživatel nesmi demontovat elektronářadí, ani měnit veškere provozní jednotky nebo součásti, protože může stratit narok na záruku. Veškere nespravnosti zjištěné během prohlídky, nebo provozování, jsou signalem pro provedení opravy v záručním servisu. Po ukončení práce, stojan, ventilační mezery, přepínače, dodatečnou rukojet a ochrany je třeba očistit, například proudem vzduchu (o tlaku maximum 0,3 MPa), štětcem nebo suchým hadříkem bez použití chemických prostředků a čistících kapalin. Nářadí a rukojet očistit suchým čistým hadříkem.

CHARAKTERISTIKA PRODUKTU

Stolná pretínačka na dlaždičky je elektrickým zariadením I triedy izolace na priamočiare pretínanie keramických kachličiek aj iných plošných keramických i kamenných materiálov hrúbky neväčší než 35 mm. Pretínanie je realizované krútiaci, diamantovou kruhovou pilou. Prístroj umožňuje tatie keramických materiálov šikmo s uhlom nastavovaným v medziach 0-45° ve zvislé roviny ako s uhlom 45° alebo 90° ve vodorovné roviny. Prípustná doba stálej exploatáci nesmi presanhuť 30 minut, pote praci je treba prerušit' na minimum 30 minut. Pretínačka na dlaždičky je určena len pre používanie v domácnosti, neje určena pre profesionálne využívanie t.zn ve výrobných závodoch i pre zárobkovou praci.Spravná, spoľehlivá a bezpečná práce náradi je závislá na náležite exploatáci, preto:

Pred začatím práce z náradiem je potreba prečítať celý návod k obsluhu a dodržiavať predpisy.

Za škody vznikle nedodržaním bezpečnostných predpisov i pokynov teto inštrukce, dodavateľ neni zodpovedný.

PRISLUŠENSTVO

Pretínačka na dlaždičky je vybavená mierkou na nastavovanie šírky ľatia aj prístrojom na pretínanie keramických dlaždičiek s uhlom 45°. Okrem toho pretínačka je dodavaná razom s kotúčom pre pretínanie ako s pokrývkou kotúče.

TECHNICKÉ VELIČINY

Parametr	Merací jednotka	Hodnota
Katalogové číslo		79261
Nápatie sieteí	[V]	~230
Kmitočet sieteí	[Hz]	50
Sila :	[W]	600
Trieda elektrické ochrany		I
Obratová rýchlosť - bez zatazenia	[min ⁻¹]	2950
Rozmery diamantového kotúče - priemer kotče x priemer otvoru x hrúbka kotúče	[mm]	180 x 22,2 x 2,2
Max. hrúbka ľatia	[mm]	35
Pracovná plocha stolika	[mm]	360 x 330
Uroveň hluku - behu bez zaľazenia:		
- akustický tlak (L _{pa})	[dB(A)]	92,0 ± 3,0
- akustická sila (L _{wa})	[dB(A)]	105,0 ± 3,0
Váha	[kg]	8,8
Stupeň ochrany		IP20
Čas krátkodobé e x ploatáci	[min]	S2 30

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ PODMIENKY

POZOR! Prečítať všetky nižšie uvedené inštrukcie. Ich nedodržovanie môže byť príčinou úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo poškodenia zdravia. Pojem „elektrické náradie“ použitý v inštrukciach sa týka všetkých zariadení poháňaných elektrickým prúdom, a to súčasne buď s prívodom alebo bez prívodu elektrickej energie.

DODRŽIAVAŤ NIŽŠIE UVEDENÉ INŠTRUKCIE

Pracovisko

Pracovisko je potrebné udržiavať dobre osvetlené a v čistote. Neporiadok a slabé osvetlenie môžu byť príčinou nehôd. **S elektrickým náradiem nie je dovolené pracovať v prostredí so zvýšeným rizikom výbuchu, s výskytom horľavých kvapalin, plynov alebo pár.** Elektrické zariadenia vytvárajú iskry, ktoré v styku s horľavými plynmi alebo parami môžu spôsobiť požiar. **Nepovolánym osobám a deťom nie je dovolený prístup na pracovisko.** Zníženie pozornosti môže mať za následok stratu kontroly nad náradiem.

Elektrická bezpečnosť

Zástrčka elektrického prívodu musí pasovať do sieťovej zásuvky. Nie je dovolené zástrčku upravovať. Nie je dovolené používať žiadne adaptéry za účelom prispôsobenia zástrčky do zásuvky. Neupravovaná zástrčka, ktorá pasuje do zásuvky, znižuje riziko zasiahnutia elektrickým prúdom.

Vyhýbať sa kontaktu s uzemnenými plochami ako rúry, ohrievače a chladničky. Uzemnenie tela zvyšuje riziko zasiahnutia elektrickým prúdom.

Nie je dovolené vystavovať elektrické náradie kontaktu s atmosférickými zrážkami alebo s vlhkosťou. Voda a vlhkosť, ktoré sa dostanú do vnútra elektrického náradia, zvyšujú riziko zasiahnutia elektrickým prúdom.

Nepreťažovať napájací kábel. **Nepoužívať** napájací kábel na nosenie, pripojovanie a odpojovanie zástrčky zo sieťovej zásuvky. **Zabrániť** kontaktu napájacieho kábla s teplom, olejmi, ostrými hranami a pohyblivými predmetmi. Poškodenie napájacieho kábla zvyšuje riziko zasiahnutia elektrickým prúdom.

V prípade práce mimo uzavretých priestorov je potrebné používať predlžovacie káble určené pre prácu mimo uzavretých priestorov. Použitie náležitého predlžovacieho kábla znižuje riziko zasiahnutia elektrickým prúdom.

Osobná bezpečnosť

Pracuj, len ak si v dobrej fyzickej a psychickej kondícii. Sústreď sa na to, čo robíš. Nepracuj, ak si unavený alebo pod vplyvom liekov alebo alkoholu. Iba chvíľa nepozornosti počas práce môže zapríčiniť vážne úrazy.

Používaj prostriedky osobnej ochrany. Vždy si nasad' ochranné okuliare (určené pre daný druh práce). Používanie prostriedkov osobnej ochrany ako prachové respirátory, ochranná obuv, prilby a chrániče sluchu znižujú riziko vážnych úrazov.

Zabraň náhodnému zapnutiu náradia. Pred pripojením náradia k elektrickej sieti sa uistí, že elektrický spínač je v polohe „vypnuté“. Držanie náradia s prstom na spínači alebo pripájanie elektrického náradia, keď je spínač v polohe „zapnuté“, môže zapríčiniť vážne úrazy.

Pred zapnutím elektrického náradia odstráň všetky kľúče a iné nástroje, ktoré sa používali na jeho nastavenie. Kľúč ponechaný na rotujúcich častiach zariadenia môže zapríčiniť vážne úrazy.

Udržuj rovnováhu. Po celý čas udržuj náležité postavenie. To umožní jednoduchšie ovládanie elektrického náradia v prípade neočakávaných situácií počas práce.

Používaj ochranný odev. Neoblekaj si voľný odev, nenos bižutériu. Udržuj vlasy, odev a pracovné rukavice v dostatočnej vzdialenosti od pohyblivých častí elektrického náradia. Voľný odev, bižutéria alebo dlhé vlasy sa môžu zachytiť do pohyblivých častí náradia.

Používaj odsávače prachu alebo zásobníky na prach, pokiaľ je nimi náradie vybavené. Postaraj sa, aby boli správne pripojené. Použitie odsávania prachu znižuje riziko vážneho ohrozenia zdravia.

Prevádzkovanie elektrického náradia

Elektrické náradie nepreťažuj. Pre danú prácu používaj správne náradie. Správny výber náradia pre danú prácu zabezpečí, že práca bude produktívnejšia a bezpečnejšia.

Nepoužívaj elektrické náradie, ak nefunguje jeho sieťový spínač. Náradie, ktoré sa nedá ovládať pomocou sieťového spínača, je nebezpečné a je potrebné odovzdať ho do opravy.

Pred nastavením, výmenou príslušenstva alebo uskladnením náradia odpoj zástrčku z napájacej zásuvky. Zabráni sa tak náhodnému zapnutiu elektrického náradia.

Náradie uskladňuj na mieste neprístupnom pre deti. Nedovoľ, aby s náradím pracovali osoby nezaškolené pre jeho obsluhu. Elektrické náradie v rukách nezaškolenej obsluhy môže byť nebezpečné.

Zabezpeč náležitú údržbu náradia. Kontroluj náradie po stránke neprispôsobení a vôľe pohyblivých častí. Kontroluj, či niektorá časť náradia nie je poškodená. V prípade zistenia závad je potrebné ich pred použitím elektrického náradia odstrániť. Veľa nehôd býva spôsobených nesprávne udrzovaným náradím.

Rezné nástroje je potrebné udržiavať v čistote a naostrené. Správne udrzované rezné nástroje sa počas práce jednoduchšie ovládajú.

Používaj elektrické náradie a príslušenstvo v súlade s vyššie uvedenými inštrukciami. Náradie používaj na účely, na ktoré je určené a vždy zohľadni druh a podmienky práce. Používanie náradia na iné práce, než na ktoré bolo projektované, môže zvýšiť riziko vzniku nebezpečných situácií.

Opravy

Opravy náradia zver len k tomu oprávneným firmám, ktoré používajú výhradne originálne náhradné diely. Tak bude zabezpečená náležitá bezpečnosť práce elektrického náradia.

PODMIENKY POUŽÍVANIA

V žiadnom prípade sa neprípusti do práce zariadenia, ktoré ma - v jakýkoľvek spôsob - poškodený prípojovací kábel buď zástrčku kabele.

Je zakazano opravovať poškodený elektrický vodič alebo zástrčku. Poškodený vodič musí byť náhradený novým.

Vymena poškodeného elektrického vodiča môže byť provedena jenom oprávneným elektrotechnikem!

Po vymenie elektrického vodiča musí byť urobene meranie činnosti protizasahové ochrany.

Zariadenie je treba pripojiť na elektrickú sieť ~230V/50 Hz z nulovaním obvodu (uzemnením). Predlžovače musí mať trojžilový vodič i hniezdo z nulovaním obvodu (uzemnením). Vždycky je potreba skontrolovať, či napájací napätie odpovída napätíu uvedenému na firemném štítku.

Počas práce je treba používať ochranné okuliare aj - v prípade dlhých vlasov - sieť na vlasy.

Počas používania vŕtačky nesmi sa nosiť rukavic, viazanku alebo voľného odevu či bižuterie.

Nesmi sa používať zariadenia priskoro než bylo správne a úplné zmontované i instalované podľa tohoto návodu pre obsluhu na pracovišti.

Nesmi sa používať zariadenia, jestliže jakokoliv jeho část' je poškozená nebo funguje nesprávně.

Jakeľkoľv činnosti spojené s reulovaním prístroje - postavením a uhlom sklonu stŕolov atď. - môžu byť realizované len pri vypnuté napajacom napätíu. Neslobodno umisťovať ruce i prsty v miestech zasahu práce náradia i otáčivého kotúče. Neslobodno používať poškodených alebo popraskaných kruhových pil. V prípade zjištenia hocjakého poškodenia pily je potreba prerušiť prac i nahradiť poškodené náradie náležitým i nepoškodeným. Pre pretínanie smi se len používať kotúčových pil diamantových určených na ťatie keramických materiálov. Pretínačku slobodno používať len na ťatie keramických materiálov. Počas prac zvaných s obsluhu i údržbu je vŕdycky potreba vyndať zástrčku s sieťové zásuvky. Vŕdycky je treba používať pretínačku z namontovanými ochrany kruhové pily - vrchným i spodným. Neslobodno používať pretínačky v blízkosti ľahko zápalných buď výbušných materiálov.

MONTÁŽ ČÁSTI VYBAVENIA

POZOR! Montáž príslušenstva môže byť realizovaný jenom pri odpojeným napájecím napätíu (Výtažená vidlice vodiče náradia ze sieťové zásuvky!)

Montáž alebo výmena kruhových pil

Pomocou skrutkovača odkrútiť dolnou pokrývku pily (II).

Pomocou nástrojových kľúčov odšroubovať kotoučovú pilu od vretena (III).

Sňať podložku pily (IV).

Sňať s vretena pilu (V).

Nasadiť novu, nepoškodenou diamantovou pilu a pamätať o tom, aby druhá podložka kruhové pily (od strany motoru) prilehala k pile väčši plochou.

Namontovať podložku pily.

Pomocou kľúčov prikrútiť silno i isto maticu pily ke závitú na koncovce vretena.

Pomocou skrutkovača pripevniť čistou, pozbavenou prachu a znečistenia spodnú ochranu pily.

Montáž vrchné ochrany pily

Upevniť hornú ochranu pily na drŕadle a potom silno i isto prikrútiť skrutku i maticu.

Montáž mierky do reguláci šírky ťatia

Postaviť mierku kolmo ke centimetrové škály. Ploskou podložku ze závitovým otvorom mierky postaviť jak na VII.

Pomocou skrutek prikrútiť mierku ke podložkam jak na VII.

Pre reguláciu požiadované šírky pretínania dlaždičky je treba ľahko uvolniť skrutky i presúvať mierku do náležitého polozenia na škály, počím silno prikrútiť.

PRIPRAVA DO PRACE

Pred zahajením práce je potreba skontrolovať, či trup výstuzenia aj elektrický vodič ze zástrčku nesu poškodené. V prípade zjištenia poškodenia pokračovanie v práce je zakazano.

Pozor! Vŕšechné činnosti zvané z; výmenou príslušenstva, reguláciu a pod, je potreba realizovať pri vypnutým napätíu napájania náradia, preto pred zahajením techto činnosti: **Je potreba odpojiť zástrčku od elektrické siete!**

Pripevniť vhodnou i nepoškodenou diamantovou pilu.

Pripevniť ochrany pily.

Pripevniť mierku do reguláci šírky ťatia.

Postaviť pretínačku na stabilním, rovnakým i ploským základe.

Oblecť príslušný pracovný odev, ochranné okuliare i chraniče sluchu. Neslobodno používať rukavice. Neslobodno mať na sobe volný odev, bižuterie a pod.

Podľa potreby mäkkou handričkou očistiť pracovný stolík z prachu i keramických črepin.

Zaznačiť na keramických dlaždičkach alebo iným matariálu čiaru pretínania (napríklad pomocou ceruzy).

EXPLOATÁCIA PRETÍNAČKY

Pred pripojením pretínačky je treba zkontrolovať, či kruhová píla slobodne sa krťi. V prípade zistenia akýhokoľvek zaťaťa alebo odporu neslobodno pristupovať ke práci, je potreba len lokalizovať príčiny poruchy i je odstraňovať.

Zapínanie / vypínanie (VIII)

Pripojiť elektrické vedenie pretínačky zásuvky elektrické siete. Pritisnúť elektrický spínač v polohu I (alebo ON) i začať prac. V prípade vyskytu neočakavaného klepania, podezrivých zvukov, dymu buď čmudu spáleniny a pod, je treba pretínačku ihneď vypnúť i odovzdať na pohliadku do oprávniene opravy.

Pre vypnutie zariadenia je potreba stisnúť spínač v polohu 0 (alebo OFF) i neskôr odlúčiť zástrčku ze sieťové zásuvky.

Pretínanie dlaždícok (IX)

Pred pretínaním dlaždícok doporučuje sa zaznačiť ceruzou čiaru ťatia. Potom je treba postaviť mierku pre reguláciu šírky pretínania na žiadanou šírku i priložiť kachličku ke mierce takovým spôsobom, aby čara ťatia sa pokrývala s kotoučom. Nabudúce zapnúť pretínačku i jemne premiestniť dlaždíčku pozdĺž mierky ve smeru krútiť sa pily. Zčať pretínanie i premiestniť dlaždíčku pozdĺž postavené včasne i zablokované mierky. Po skončení pretínania vypnúť pretínačku.

Ťatie s uhlom 45° (X)

Zaznačiť na kachličke čiaru pretínania. Dlaždíčku postaviť v prístroji na pretínanie, prístroj z dlaždíčkou postaviť ke mierce na reguláciu šírky. Zčať ťatie podobne jak v prípade rovného pretínania. Po skončení pretínania vypnúť pretínačku.

Ťatie s uhlom 0-45° ke zvislé rovine

Pretínačku možno používať na pretínanie kachliček alebo keramických materiálov s uhlom 0 - 45° ke zvislé rovine. Preto je potreba vytiahnuť zástrčku ze sieťové zásuvky i uvoľniť reguláčnı skrutky (XI). Potom pomocou pomocné škály postaviť požiadovaný uhol pretínania (XII) a silno i isto prikútiť skrutky.

ÚDRŽBA I PREHLIADKY

POZOR! Všetké činnosti svazané z; výmenou príslušenstva, reguláciu apod, je potreba realizovať pri vypnutým napätı napájania náradı, preto pred zahajenım techto činnosti je potreba odpojiť zástrčku od elektrické sieťı. Po ukončení prace je treba skontrolovať technický stav elektonáradı prehlıdkou i hodnotenım: stojanu i rukojeti, elektrického vodiče vrátane zastrčky a ohybání, pôsobení elektrického spínača, průchodnosti ventilačných štrbin, iskrenie kartáčov, hlasitosti ložísek a převodovek, uvádzania do pohybu a rovnomernosti prace. Počas záručného obdobia používateľ nesmı demontovať elektonáradı, ani menı provozné jednotky alebo súčiasti, pretože môže stratiť narok na záruku. Všetké nespravnosti zjištené počas prehliadky, alebo provozování, su signalem pre provedení opravy v záručném servisu. Po ukončení prace, stojan, ventilačné šterbiny, prepínače, dodatečnou rukoväť a ochrany je treba očistiť, například průdem vzduchu (o tlaku maximum 0,3 MPa), štetcem alebo suchou handrou bez použití chemických prostredkov a čistících tekutin. Náradı a rukoväť očistiť suchou čistou handrou.

A GYÁRMÁNY LEÍRÁSA

A asztali csempevágó I. osztályú szigeteléssel ellátott elektromos berendezés, amely kerámia lapok és más lapos, legfeljebb 35 mm vastag kerámia és kő anyagok darabolására szolgál. A vágás sebességgel forgó gyémánt tárcsával történik. A berendezés lehetővé teszi a kerámia anyagok vágását függőleges síkban 0-45° tartományban beállított szögben, valamint vízszintesen síkban 45° vagy 90° szögben. A megengedett folyamatos munkavégzés ideje 30 perc, amely után legalább 30 perc szünetet kell tartani. A csempevágó kizárólag otthoni felhasználásra készült. Tilos professzionális módon vagy pénzkeresési munkákra felhasználni. A berendezés helyes, meghibásodás mentes és biztonságos használata a megfelelő üzemeltetéstől függ, ezért:

A berendezés használatbavétele előtt el kell olvasni a teljes kezelési utasítást, és betartani az abban foglaltakat.

A biztonsági előírások és a jelen kezelési utasítás ajánlásainak be nem tartása miatt bekövetkező károkért a szállító nem vállal felelősséget.

TARTOZÉKOK

A csempevágóhoz tartozik egy, a vágás szélességének beállítására szolgáló, mérce, valamint a kerámialapok 45° alatt történő vágásához szükséges sablon. Ezen kívül a csempevágót a vágáshoz szükséges tárcsával és a tárcsát védő burkolattal együtt szállítjuk.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Paraméter	Mértékegység	Érték
Katalógusszám		79261
Hálózati feszültség	[V]	~230
Hálózati frekvencia	[Hz]	50
Teljesítmény :	[W]	600
Elektromos védelmi osztály		I
Üresjárat fordulatszám	[min ⁻¹]	2950
A gyémánttárcsa méretei - tárcsa átmérője x furat átmérő x a tárcsa vastagság	[mm]	180 x 22,2 x 2,2
Max. Vágási vastagság	[mm]	35
Az asztal munkafelülete	[mm]	360 x 330
Zajszint - üresjáratban:		
- akusztikus nyomás (L _{pa})	[dB(A)]	92,0 ± 3,0
- akusztikus teljesítmény (L _{WA})	[dB(A)]	105,0 ± 3,0
Tömeg	[kg]	8,8
Védelmi osztály		IP20
Az egybefüggő munkavégzés ideje	[min]	S2 30

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

FIGYELEM! Olvassa el az összes alábbi előírást. Az alábbiak be nem tartása áramütéshez, tűzvészhez illetve testi sérüléshez vezethet. A használati utasításokban használt „elektromos feszültség” fogalom minden árammal hajtott vezeték, illetve vezeték nélküli berendezésekre vonatkozik.

MINDIG TARTSA BE AZ ALÁBBI UTASÍTÁSOKAT

Munkahely

A munkahely legyen mindig jól kivilágított és tiszta. A rendetlenség és a nem megfelelő világítás balesetek kiváltó okai lehetnek.

Az elektromos készülékekkel soha ne dolgozzon gyúlékony folyadék, illetve gáz közelében, robbanásveszélyes környezetben. Az elektromos berendezések szikrákat szórhatnak, melyek gyúlékony gázokkal együtt tűzvészt okozhatnak.

Soha ne engedjen gyerekeket, illetve más hozzá nem értőket a munkahelyhez. Az összpontosítás elvesztésével elveszítheti a munkaeszköz feletti uralmát is.

Elektromos biztonság

Az elektromos tápvezeték csatlakozójának illeszkednie kell az elektromos aljzatba. Soha ne alakítsa át a csatlakozót. Soha ne használjon semmilyen adaptert a csatlakozónak az aljzatba való beillesztése érdekében. Nem módosított, az aljzatba illő csatlakozó csökkenti az áramütés kockázatát.

Mindig kerülje el a földelt felületekkel pl. csövek, fűtőtestek, hűtőszekrények stb. való érintkezést. A test földelése növeli az áramütés kockázatát.

Soha ne tegye ki az elektromos berendezést csapadék, illetve nedvesség hatásának. Az elektromos berendezésbe belekerülő víz és nedvesség növelik az áramütés kockázatát.

Soha ne terhelje túl az elektromos tápvezetékét. Soha ne használja az elektromos tápvezetékét berendezés hordozására, a csatlakozónak az elektromos aljzatból behúzására. Kerülje el az elektromos vezetéknek meleggél, olajjal, éles peremekkel illetve mozgó elemekkel való érintkezését. Az elektromos tápvezeték sérülései növelik az áramütés kockázatát. **A zárt helyiségen kívül zajló munka esetében kizárólagosan kültéri hosszabbítót használjon.** A megfelelő hosszabbító használatával csökken az áramütés kockázata.

Személyvédelem

Csak jó lelki és fizikai állapotban álljon munkába. Mindig figyeljen arra, mit csinál. Soha ne dolgozzon, amikor túl fáradt, illetve gyógyszer vagy alkohol hatása alatt áll. Pillanatnyi figyelmetlenség komoly sérülésekhez vezethet.

Mindig alkalmazza a személyi védelem eszközeit. Mindig vegye fel a védőszemüveget. A személyvédelem eszközeinek: védőmaszkok, védőlábelleni, sisakok, illetve fülvédők használata jelentősen csökkenti a testi sérülések kockázatát.

Kerülje el a berendezés véletlen bekapcsolását. A berendezés az elektromos hálózatába való csatlakozása előtt mindig bizonyosodjon meg arról, hogy a kapcsológomb a „kikapcsolt” pozícióban van. Elektromos hálózatba való csatlakozás benyomott kapcsolási gomb illetve „bekapcsolt” pozícióba tartott kapcsológomb komoly testi sérülésekhez vezethet.

A pneumatikus rendszer bekapcsolása előtt tüntesse el az összes, a beállításához használt csavarhúzó és egyéb tárgyat. A mozgó elemeken felejtett kulcs komoly testi sérülésekhez vezethet.

Ügyeljen az egyensúlyra. Egész idő alatt tartsa fenn a megfelelő testhelyzetet. Munka közben kialakuló váratlan helyzetekben ez megkönnyíti a elektromos berendezés irányítását.

Használjon védőruhát. Ne hordjon laza ruházatot, illetve ékszert. Haját, ruházatát illetve munkakesztyűjét tartsa távol az elektromos berendezésétől. Laza ruházat, ékszer illetve hosszú haj beleakadhat a berendezés mozgó alkatrészeibe.

Amennyiben lehetséges használjon porszivókat, illetve portárolókat. Ügyeljen a megfelelő, szabályos felszerelésére. Porszivó használata csökkenti a komoly testsérülések előfordulási kockázatát.

Elektromos berendezés használata

Soha ne terhelje túl az elektromos berendezést. Mindig az adott munkához megfelelő eszközt használjon. A megfelelő munkaeszköz kiválasztása eredményesebb és biztonságosabb munkavégzéshez vezet.

Soha ne használja az elektromos berendezést, amennyibe nem működik a kapcsológombja. A berendezés, melyet nem tud szabályozni kapcsológombbal veszélyes, illetve javítandó.

A tartozékok cserélése és beállítása előtt illetve a berendezés eltávolítása előtt húzza ki a csatlakozót az elektromos aljzattól. Ez lehetővé teszi az elektromos berendezés véletlenszerű bekapcsolásának elkerülését.

Az eszközök mindig a gyerekek elől elzártnak tartandók. Soha ne hagyja, hogy a berendezést a használatában nem kiképzett emberek használják. A nem kiképzett személyzet kezében az elektromos eszköz veszélyes lehet.

Biztosítsa a berendezés megfelelő karbantartását. Ellenőrizze a nem tökéletesen illeszkedő, illetve túl laza mozgó részeket. Ellenőrizze, hogy a berendezés valamelyik alkatrésze nem sérült-e. Meghibásodás észlelése esetében még az elektromos berendezés használata megkezdése előtt javítsa ezt ki. A berendezés nem megfelelő karbantartása nagyon sok balesetnek okozója.

A vágó elemeket mindig tartsa élesen és tisztán. A megfelelően karbantartott vágóeszközöket munka közben könnyebben lehet irányítani.

Az elektromos berendezéseket és tartozékait csak a jelen használati utasításban foglaltak szerint használja. A berendezéseket mindig rendeltetészerűen, munka körülményeit és fajtáját figyelembe véve használja. A berendezések nem rendeltetészerű használata növelheti a veszélyes helyzetek kialakulásának kockázatát.

Javítások

Az eszköz javításait kizárólagosan az erre jogosult, eredeti alkatrészeket használó szervizekben végeztesse. Ez garántálja az elektromos berendezés biztonságos munkáját.

ÜZEMELTETÉSI FELTÉTELEK

Egyáltalán nem szabad olyan berendezést használni, amelynek - bármilyen módon - sérült a hálózati kábele vagy a hálózati dugvilla.

Tilos a sérült hálózati kábel vagy dugvilla javítása. A sérült vezetékét újra kell cserélni.

A hálózati kábel cseréje után el kell végezni az áramütés elleni védelem hatásosságára vonatkozó méréseket.

A berendezést ~230V/50 Hz paraméterű, nulla vezetékkel (földeléssel) ellátott hálózatra kell kapcsolni. A hosszabbítónak és a hálózati dugaljnak háromeres kábellel kell rendelkeznie, nulla vezetékkel (földeléssel). Mindig ellenőrizni kell, hogy a betápláló feszültség megegyezik az adattáblán feltüntetett értékkel.

Munka közben védőszemüveget kell viselni, és - hosszú haj esetén - hajháló.

A csempevágó használata közben nem szabad kesztyűt, nyakkendőt vagy laza ruházatot, illetve ékszereket viselni.

Nem szabad addig a berendezést használni, amíg azt a munkahelyen kompletten és helyesen fel nem állították, be nem szerelték.

Nem szabad a berendezést használni, ha annak bármely része sérült vagy nem működik helyesen.

A gép beállításával kapcsolatos bármely műveletet - az asztalka dőlésszögének, fekvésének beállítása, stb. - csak feszültségmentesítés után szabad elvégezni.

Nem szabad a kezét és az ujjakat a szerszám és a forgó tárcsa hatókörében tartani.

Nem szabad sérült vagy törött tárcsát használni. Amennyiben a tárcsán bármilyen sérülés állapítható meg, meg kell szakítani a munkát, és a szerszámot ki kell cserélni egy sérülésmentesre és helyesen működőre.

A vágáshoz csakis kerámia anyagok vágására szolgáló, gyémánt tárcsát szabad használni.

A vágógépet csakis kerámia anyagok vágásához szabad használni.

A kiszolgálással, beállítással és karbantartással kapcsolatos munkák idején mindig ki kell húzni a hálózati kábel dugvilláját a hálózati dugaljból.

A vágógépet mindig felszerelt védőburkolattal kell használni - a vágókorong alsó és felső védőburkolatával.

A vágógépet nem szabad könnyen égő vagy robbanásveszélyes anyagok közelében használni.

A TARTOZÉKOK ELEMEINEK SZERELÉSE

FIGYELEM! A felszerelési elemeket csak kikapcsolt feszültség mellett lehet szerelni (Húzza ki a hálózati kábel dugvilláját a hálózati dugaljból!)

A vágókorong felszerelése vagy cseréje

Egy csavarhúzó segítségével csavarozza le a tárcsa alsó védőburkolatát (II).

Számú csavar kulcs segítségével le kell csavarozni a vágókorongot a forgótengelyről (III).

Le kell venni a vágókorong alátétét (IV).

Le kell venni a vágókorongot a forgótengelyről (V).

Tegyen fel új, nem sérült, gyémánt korongot, figyelve arra, hogy a vágókorong másik alátéte (a motor oldalán) nagyobb felülettel érintkezik a koronggal.

Tegye fel a vágókorong alátétét.

A kulcsok segítségével húzza meg erősen és biztosan a tárcsát rögzítő csavaranyákat a forgótengely menetes végén.

Csavarhúzó segítségével szerelje fel a vágókorong portól és egyéb szennyeződésektől megtisztított alsó védőburkolatát

A vágókorong felső védőburkolatának szerelése

Rögzítse a vágókorong felső védőburkolatát a tartóra, majd erősen és biztosan húzza meg a csavart és csavaranyát.

A vágás szélességének beállítására szolgáló mércé felszerelése

Állítsa be a mérőleges mércét a centiméter beosztáshoz. A mércé lapos alátétét a menetes furattal a VI bemutatott módon be kell állítani.

A mércét csavarral az alátétéhez kell csavarozni a VII látható módon.

A lap kívánt vágási szélességének beállítása érdekében a csavarokat egy kicsit ki kell lazítani és a mércét a skálabeosztás megfelelő állásához kell elcsúsztatni, majd a csavarokat erősen és biztosan meg kell húzni.

FELKÉSZÜLÉS A MUNKÁRA

A munkavégzés megkezdése előtt ellenőrizni kell, hogy a gép burkolatának teste, valamint az elektromos hálózati vezeték a dugvillával nem sérült. Abban az esetben, ha sérülés állapítható meg, tilos a további munkavégzés.

Figyelem! Minden, az alkatrészek kicserélésével, beállításával, stb. kapcsolatos tevékenységet csak feszültségmentesítés után szabad elvégezni, ezért ezen tevékenységek megkezdése előtt: **Húzza ki a hálózati kábel dugvilláját a hálózati dugaljból!**

Szereljen fel egy jó és nem sérült, gyémánt vágókorongot.

Szerelje fel a vágókorong védőburkolatát.

Szerelje fel a vágási szélesség beállítására szolgáló mércét.

Állítsa a vágógépet stabil, egyenes, sima padlózatra.

Vegyen fel megfelelő védőruhat, védőszemüveget és fülvédőt. Nem szabad kesztyűt használni. Nem szabad laza ruházatot, ékszereket, stb. viselni.

Szükség szerint puha ronggyal le kell tisztítani a munkaasztalt a portól és a kerámia törmeléktől.

Jelölje meg a kerámia lapokon vagy más anyagokon a vágás vonalát (pl. egy ceruza segítségével).

A CSEMPEVÁGÓ HASZNÁLATA

A csempevágó bekapcsolása előtt meg kell győződni arról, hogy a vágókorong szabadon forog. Ha bármilyen szorulás, ellenállás tapasztalható, nem szabad a munkát megkezdeni, hanem meg kell állapítani a hiba okát, és el kell azt hárítani.

Bekapcsolás/ kikapcsolás (VIII)

Dugja be a hálózati vezeték dugvilláját a hálózati dugaljba. Nyomja be az elektromos kapcsolót az I állásba (vagy ON állásba) és kezdje meg a munkát. Ha váratlan zajt, gyanús hangot, füstöt vagy égett szagot, stb. észlel azonnal ki kell kapcsolni a csempévágót, és szakszervizben meg kell vizsgáltatni.

A berendezés kikapcsolásához a kapcsoló megnyomásával azt 0 (vagy OFF)állásba kell állítani, majd ki kell húzni a hálózati vezeték dugvilláját a hálózati dugaljából.

Lapok elvágása (IX)

A lapok vágása előtt ajánlatos a vágás vonalát előzőleg ceruzával megjelölni. Majd a vágási szélességet szabályozó mércét be kell állítani a kívánt szélességre, majd a lapot úgy kell a mércéhez tartani, hogy a vágás vonala a vágókoronggal egybeessen. Ezután be kell kapcsolni a vágógépet, és a lapot a mérce mentén óvatosan előre kell tolni a forgó vágókorong irányába. Meg kell kezdeni a vágást a lapot az előzőleg beállított és rögzített mérce mentén tolvá. A vágás befejezése után a vágógépet ki kell kapcsolni.

Vágás 45°-ban (X)

Jelölje meg a vágás vonalát. Állítsa a lapot a vágószablonba, a sablont pedig a lappal tartsa a szélességet szabályozó mércéhez. Kezdje meg a vágást az egyenes vágáshoz hasonló módon. A vágás befejezése után a vágógépet ki kell kapcsolni.

Vágás 0-45° függőleges síkú szögterületben

A vágógéppel a kerámia lapokat függőleges síkban 0 - 45° közötti szögterületbe eső szögben is el lehet vágni. Ebből a célból ki kell húzni a hálózati vezeték dugvilláját a hálózati dugaljából, és meg kell lazítani a beállító csavarokat (XI). Ezután a segédskála segítségével be kell állítani a kívánt vágási szöget (XII), majd erősen és biztosan meg kell húzni a csavarokat.

KARBANTARTÁS ÉS KONZERVÁLÁS

FIGYELEM! A beállítás, műszaki kezelés vagy karbantartás előtt a berendezés dugvilláját ki kell húzni az elektromos hálózat dugaljából. A munka befejezése után külső szemrevételezéssel ellenőrizni kell az elektromos berendezés műszaki állapotát, és meg kell ítélni: a testet és a fogantyút, a hálózati vezetéket a dugvillával és a megtörésgátlóval, az elektromos kapcsoló működését, a szellőző járatok átjárhatóságát, a szénkefék szikrázását, a csapágycsák és áttételek hangosságát, gép beindulását és egyenletes működését. A garanciális időszakban a felhasználó nem szerelhet az elektromos berendezéshez, és nem is cserélhet ki semmiféle részegységet vagy tartozékot, mivel ez a garanciális jog elvesztésével jár. A szemrevételezésnél vagy a működés közben tapasztalt bármiféle rendellenesség jelzés arra, hogy a gépet szervizben meg kell javítani. A munka befejezése után a testet, a szellőző réseket, a csatlakozásokat, a kiegészítő fogantyút és a védőburkolatot meg kell tisztítani légsugárral (max. 0,3 MPa nyomásúval), ecsettel vagy száraz ronggyal, vegyi anyagok és tisztítószer használata nélkül. A berendezést és a fogantyúkat száraz ronggyal kell megtisztítani.

CARACTERISTICA PRODUSULUI

Circularul tip cu masă pentru tăiat rectiliniu plăci ceramice cât și alte materiale plate ceramice și de piatră care nu depășesc grosimea de 35 mm, este un utilaj acționat electric cu izolație de casa I. Tăierea este realizată de discul de tăiere diamantat. Utilajul dă posibilitatea de a tăia materialele ceramice cu o înclinare în plan vertical în domeniul de acțiune între 0-45° cât și în plan orizontal sub un unghi de 45° sau 90°. Timpul admisibil de lucru continuu este de 30 minute după care este necesară o întrerupere de cel puțin 30 minute. Utilajul pentru tăiat plăci ceramice poate fi întrebuințat doar la lucrări de casă. Nu se permite întrebuințarea profesională sau la servicii cu câștig. Corectitudinea, prezența securității de lucru și fiabilitatea depinde de exploatarea specifică, de aceea:

Înainte de a începe întrebuințarea utilajului trebuie să citiți instrucția și să o păstrați.

Furnizorul nu-și asumă răspunderea de daunele ce pot apare datorită nerespectării instrucțiunilor de securitate și recomandărilor instrucțiunilor de față.

ÎNZESTRAREA

Circularul pentru tăiat plăci ceramice este înzestrat cu o riglă (ghidaj) care servește la ajustarea lățimii de tăiere cât și cu un dispozitiv pentru tăierea plăcilor ceramice sub un unghi de 45°. Totodată circularul este furnizat cu discul de tăiere și apăratărea discului.

CARACTERISTICI TEHNICE

Caracteristica	Unitatea de măsură	Valoarea
Numărul din catalog		79261
Tensiunea de alimentare	[V]	~230
Frecvența	[Hz]	50
Putere:	[W]	600
Clasa protecției electrice		I
Turația mersului în gol	[min ⁻¹]	2950
Dimensiunile discului diamantat de tăiere - diametrul discului x diametrul găurii x grosimea discului	[mm]	180 x 22,2 x 2,2
Grosimea max. de tăiere	[mm]	35
Masa de lucru - dimensiuni	[mm]	360 x 330
Nivel de zgomot - la mers în gol:		
- presiune acustică (L _{WA})	[dB(A)]	92,0 ± 3,0
- putere acustică (L _{WA})	[dB(A)]	105,0 ± 3,0
Greutate	[kg]	8,8
Trepta securității		IP20
Timpul ocazional de lucru	[min]	S2 30

CONDITII GENERALE DE SECURITATE

ATENȚIE! Trebuie citite toate instrucțiunile de mai jos. Nerespectarea lor poate duce la electrocutae, la incendiu sau la leziuni. Noțiunea "sculă electrică" folosită în instrucțiuni se referă la toate sculele acționate cu curent electric, atât cele alimentate cu energie prin cablu cât și cele fără cablu.

TREBUIE RESPECTATE INSTRUCȚIUNILE DE MAI JOS

Locul de lucru

Locul de lucru trebuie întreținut curat și să fie bine iluminat. Dezordinea cât și iluminarea insuficientă pot fi pricina accidentelor.

Nu se recomandă utilizarea sculelor electrice în mediu în care este mărit riscul exploziei, sau în mediu care conține fluide inflamabile, gaze sau vapori. Sculele electrice generează scântei care, în contact cu gaze sau vapori inflamabili pot pricinui incendiu.

Evitați apropierea la locul de muncă a copiilor sau a altor persoane străine. În afară acest avertisment fiți foarte atenți, deoarece pierderea concentrației poate pricinui pierdera controlului asupra sculei.

Securitatea electrică

Sztecărul conductorului electric trebuie să corespundă cu priza electrică. Este interzisă modificarea ștecărului. Este interzisă modificarea ștecărului cu scopul de a fi adaptabil la priza electrică. Sztecărul ne modificat micșorează riscul electrocutării.

Evitați posibilitatea contactului cu cu obiecte cu împământare ca țevi, radiatoare și instalații frigorifere. Corpul omenesc împământat mărește riscul electrocutării.

Se recomandă evitarea expunerii sculei electrice în contact cu percipitații atmosferice sau cu umezeala. Apa și umezeala, care intră în interiorul sculei electrice mărește riscul electrocutării.

Nu supraîncărcați conducta de alimentare electrică. Nu purtați scula ținând-o de conducta de alimentare electrică, nu trageți de conductă vrând să scoateți ștecărul din priza de alimentare electrică. Evitați contactul conductei cu căldură, cu uleiuri, sau cu obiecte ascuțite și elemente în mișcare. Defectarea conductei de alimentare mărește riscul electrocutării. **În cazul efectuării lucrului în afara încăperilor trebuie să întrebuințați conductori prelungitori destinați pentru întrebuințarea lor afară.** Întrebuințarea conductorilor corespunzător micșorează riscul electrocutării.

Securitatea personală

Apucă-te de lucru numai în bună condiție fizică și psihică. Fii precaut la ceace faci. Nu lucra atunci când ești obosit sau sub influența medicamentelor sau a alcoolului. Cea mai mică neatenție, în timpul lucrului, poate provoca leziuni serioase a corpului.

Întrebuințează mijloace de protecție personală. Totdeauna puneți ochelari de protecție. Întrebuințarea mijloacelor de protecție personală, adică măști respiratorii de protecție, încălțăminte de protecție, căști și antifoane pe urechi micșorează riscul leziunilor serioase ale corpului tău.

Evită întâmplătoarea punere în funcțiune a sculei. Înainte de a alimenta scula cu energie electrică verifică totdeauna dacă întrerupătorul este pe poziția „deconectat”. Ținând degetul pe întrerupătorul sculei sau punerea în funcțiune a sculei electrice atunci când întrerupătorul este pe poziția „conectat” poate duce la leziuni serioase ale corpului tău.

Înainte de a pune în funcțiune scula electrică dă la o parte toate cheile și alte scule care au fost întrebuințate la reglarea ei. Cheia lăsată pe elementele rotoare ale sculei poate duce la leziuni serioase ale corpului tău.

Păstrează-ți echilibrul. Tot timpul păstrează statura corespunzătoare. Această poziție îți va permite să stăpânești scula electrică în cazuri de situații de lucru neașteptate.

Îmbracă-te în haine de protecție. Nu te îmbrăca în haine largi și cu bijuterii. Părul, îmbrăcămintea și mănușile să nu le apropii de piesele în mișcare ale sculei electrice. Îmbrăcămintea largă, bijuteria sau părul lung se pot agăța de piesele în mișcare ale sculei. **Întrebuințează extractor de praf sau recipient pentru praf, dacă scula este înzestrată cu recipient. Îmbină-l corect.** Utilizarea extractorului de praf micșorează riscul leziunilor serioase ale corpului tău.

Utilizarea sculei electrice

Nu supra încarca scula electrică. Utilizează scula corespunzătoare lucrului care trebuie să-l faci. Alegerea sculei corespunzătoare lucrului respectiv, asigură eficiență și siguranță în timpul lucrului.

Nu întrebuința scula electrică, dacă întrerupătorul ei nu funcționează corect. Scula, pe care nu o poți verifica utilizând întrerupătorul alimentării electrice este foarte periculoasă deci trebuie dată la reparat.

Înainte de reglarea sculei, schimbarea accesoriilor sau la terminarea lucrului, deconectează conducta de alimentare. Scula electrică deconectată dela alimentare evită o neașteptată, întâmplătoare punere în funcțiune.

Păstrează scula la loc neaccesibil copiilor. Nu permite nimănui să lucreze cu scula electrică dacă nu este școlarizat în ceace privește deservirea ei. Scula electrică poate fi foarte periculoasă în mâna cuiva ne școlarizat.

Scula trebuie să fie întreținută corespunzător. Verifică dacă scula este bine pășuită, nu are jucuri la piesele în mișcare. Verifică desemeni, dacă vreun element la scula electrică nu este defectat. În caz că vei constata vreun deranjament, el trebuie eliminat înainte de a utiliza scula. Multe accidente au avut loc din cauza întreținerii ne corespunzătoare.

Sculele tăietoare trebuie întreținute curate și scufite. Întreținerea corespunzătoare a sculei tăietoare poate fi cu ușurință controlată în timpul lucrului.

Utilizează scula electrică și accesoriile conform instrucțiunilor de mai sus. Utilizează sculele în conformitate cu destinația lor, având în vedere felul lucrului și condițiile de lucru. Întrebuințarea sculelor la alt fel de lucrări decât la cele pentru care au fost proiectate, mărește riscul nașterii situațiilor periculoase.

Reparațiile

Repararea sculei trebuie executată numai de către ateliere autorizate, care au numai piese de schimb originale. În acest fel, este asigurată securitatea utilizării sculei electrice.

CONDIȚII DE EXPLOATARE

În nici un caz nu se permite ca utilajul să fie pus în funcțiune atunci când conducta de alimentare sau fișa conductei sunt defectate. Este interzisă repararea conductei sau a fișei.

Înlocuirea conductei de alimentare trebuie făcută numai de un electrician autorizat !

După schimbarea conductei de alimentare trebuie măsurată eficiența protecției antielectrocutare.

Utilajul se va alimenta cu o tensiune electrică de ~ 230 V/50 Hz, cu legare la pământ sau legarea la nul. Conducta de prelungirea alimentării trebuie să fie cu trei conductoare spre a asigura protecția. Întotdeauna trebuie controlat dacă tensiunea de alimentare corespunde celor indicate pe plăcuța de fabricație.

În timpul lucrului trebuie folosiți ochelari de protecție - iar când părul este lung trebuie acoperit.

În timpul funcționării circularului este interzisă deservirea lui cu mănuși pe mâini, cravate pe gât sau înbrăcăminte volantă (largă) sau cu bijuterii pe mâini.

Nu este permisă întrebuințarea utilajului înainte de a fi complet și corect montat la locul de lucru, conform prezentei instrucțiuni. Este interzisă întrebuințarea utilajului în cazul când oricare piesă este defectată sau nu funcționează corect.

Orice activitate legată de ajustarea utilajului -ex. unghiul de înclinarea mesei etc - pot fi făcute numai dacă este întreruptă alimentarea tensiunii.

Nu apropiați mâinile sau degetele în raza de acțiune a discului.

Se interzice întrebuințarea discului defectat sau pleznit. În caz că se constată orice defect la circular, lucrul trebuie întrerupt și schimbată piesa defectată și înlocuită cu o piesă în bună stare de funcționare, fără defecte.

Pentru tăiere este permisă întrebuințarea doar discuri diamantate destinate pentru tăiere de materiale ceramice.

Circularul se va întrebuința doar la tăiere de materiale ceramice.

În timpul deservirii circularului, asamblării și conservării, fișa trebuie scoasă din priza de alimentare.

Intotdeauna în timpul întrebuințării trebuie să fie montate ambele apărătoare a discului - cea superioară și inferioară (de sus și de jos).

A nu se întrebuința circularul în apropierea materialelor ușor inflamabile sau exploziive.

MONTAREA ECHIPAMENTULUI

ATENȚIE! Montarea echipamentului poate fi efectuată doar cu deconectarea alimentării cu tensiune. (Scoate fișa conductei de alimentare din priză cu tensiune!)

Montarea discului nou sau înlocuirea discului

Cu ajutorul unei șurubelnițe desfaceți apărătoarea de jos (inferioară) a discului.

Cu ajutorul cheilor fixe de deșurubați piulița de pe axul discului (III)

Scoateți șaiba discului (IV)

Scoateți discul (V)

Puneți un disc diamantat nou, fără defecte ținând seama ca suprafața mai mare a celeilalte șaibe să fie spre disc.

Puneți șaiba pe disc

Cu cheiile fixe de înșurubați tare și sigur piulița discului pe filetul axului

Cu ajutorul șurubelniței montați apărătoarea inferioară a discului, curățați de praf și de alte impurități

Apărătoarea de sus a discului (superioară) - montajul

Fixați apărătoarea de sus a discului pe dispozitivul de montaj după care strângeți sigur șurubul și piulița.

Montarea (ghidajului) riglei de ajustarea lățimii de tăiere

Asamblați rigla perpendicular față de scala centrimetrică. Șaiba plată și cu orificul filetat a riglei asamblate-o cum este arătat în VI. Înșurubați rigla la șaibe cu ajutorul șuruburilor așa cum este arătat pe VII.

Ajustarea la dimensiunea dorită de tăierea plăcii se face deșurubând ușor șuruburile mutând rigla la poziția respectivă de pe scală după care înșurubați tare și sigur șuruburile.

PREGĂTIREA PENTRU LUCRU

Înainte de începe lucrul trebuie controlat, dacă nu cumva carcasa sau conducta de alimentare și fișa nu sunt defectate. În caz că sunt defctate se întrezice continuarea lucrării.

Atenție! Orice acțiune legată de schimbarea pieselor, reglare etc trebuie făcută atunci când mașina este deconectată de alimentarea cu tensiune, deaceia înainte de a acționa: **Scoate fișa conductei de alimentare din priză cu tensiune!**

Montați disc diamantat fără defcte, în satre de bună funcționare.

Montați apărătoarele discului.

Montați (ghidajul) rigla de ajustarea lățimii de tăiere.

Așezați circularul pe un loc stabil, plat și neted.

Îmbrăcăți-vă respectiv, puneți ochelari de protecție, protejați urechile întrebuințând eclatoare. Nu lucrați cu mănuși pe mâini. Se întrezice îmbrăcăminte largă (volantă), bijuterii etc.

În caz de necesitate curățați cu o cârpă masa de lucru de praf și rețsurile dela plăci

Pe placa ceramică sau a altui material care va fi tăiat trasați cu creionul linia de tăiere.

ÎNTREBUINȚAREA CIRCULARULUI

Înainte de anclșare trebuie verificat dacă discul de tăiere se rotește lejer. În caz că se constată agățatură sau înțepenire de trecere a discului este interzisă începerea lucrului, întâi trebuie înlăturate motivele.

Conectarea/deconectarea (VIII)

Băgați fișa conductei de alimentare în priză cu tensiune electrică. Apoi apăsați butonul întrerupătorului în poziția I (sau ON) acum puteți începe să lucrați. În cazul că, constatați că apar orice efecte sau sunete neașteptate, fum sau miros de ardere etc opriți imediat mașina și dați-o la reparat.

Oprirea se face prin apăsarea butonului întrerupătorului în poziția O (sau OFF) după care scoateți fișa din priză cu tensiune.

Tăierea plăcilor (IX)

Înainte de a tăia placa se recomandă trasarea cu un creion linia de tăiere. Apoi ajustați (ghidajul) rigla la dimensiunea dorită. Placa rezemați-o de riglă în așa fel încât linia trasată pe placă să corespundă cu discul de tăiere. Dați drumul la circular împingând ușor placa în lungul riglei spre direcția rotirii discului. Bineînțeles rigla trebuie să fie bine fixată. După tăiere opriți circularul.

Tăierea sub un unghi de 45° (X)

Trasați pe placă linia de tăiere. Puneți placa pe dispozitivul de tăiere, dispozitivul cu placa rezemată-o de rigla de ajustarea lățimii. Puteți începe tăierea la fel ca mai sus. După ce ați tăiat, opriți circularul.

Tăierea sub un unghi de 0-45° în plan vertical

Circularul poate fi întărit la tăierea plăcilor sau materialelor ceramice sub un unghi de 0-45° pe plan vertical. În acest scop trebuie întâi scoasă fișa conductei de alimentare din priză cu tensiune, apoi slăbiți șuruburile de reglare (XI). După care, cu ajutorul scalei ajutoare puneți unghiul de tăiere dorit (XII) strângeți bine și sigur șuruburile.

CONSERVAREA SI REVIZIILE

Atenție! Înainte de a începe reglarea, deservirea tehnică sau conservarea scoateți fișa conductei de alimentare din priză cu tensiune electrică. După terminarea lucrului trebuie verificată starea tehnică a sculei electrice, aspectul ei exterior adică: carcasa și minierul, conductorul electric și fișa lui, funcționarea întrerupătorului electric, rosturile de trecerea aerului (ventilația), scăterierea periiilor (cărbugurilor), sonoritatea lagărelor și angrenajului, pornirea și corectitudinea funcționării. În timpul garanției uzufructuarul nu poate anexa nimic la scula respectivă și nici nu poate să schimbe nici un subansamblu, deoarece se pierde dreptul la garanție. Dacă în timpul funcționării vor fi constatate necorectitudeni sau alte simptome neașteptate, înseamnă că trebuie făcută revizia periodică la servis. După terminarea lucrului trebuie curățată toată scula, rosturile de trecerea aerului, întreruptorii, mânierea și scuturile de exemplu cu are comprimat cu o presiune nu mai mare de 0,3 Mpa, sau cu penson sau cu o cârpă uscată neântrebuințând mijloace chimice și lichide curățătoare.

CARACTERISTICA DEL PRODUCTO

Máquina cortadora de mesa para azulejos de esmalte es una herramienta eléctrica de 1ra clase de aislamiento cuyo objetivo es corte recto de azulejos cerámicos y otros materiales planos de cerámica y piedra cuyo grueso no excede 35 mm. El corte se realiza por medio de un serrucho circular de diamante que gira. La herramienta facilita corte de materiales cerámicos con un ángulo dentro del rango 0 - 45° en el plano vertical, con el ángulo de 45° ó 90° en el plano horizontal. Tiempo de trabajo aceptable de la herramienta es de 30 minutos, después de los cuales hay que interrumpir el trabajo por al menos 30 minutos. La herramienta está diseñada para usarse solamente en el hogar y no puede aplicarse con fines profesionales – en fábricas y para fines de lucro. Funcionamiento correcto y seguro de la herramienta depende de su uso adecuado, entonces:

Antes de empezar a trabajar con la herramienta es indispensable leer su manual y guardarlo.

El proveedor no asume ninguna responsabilidad por los daños ocasionados por la herramienta si no se observan las reglas de seguridad y las recomendaciones del presente manual.

EL EQUIPO DE LA HERRAMIENTA

La máquina cortadora está equipada con un medidor para ajustar lo ancho del corte y una herramienta para cortar azulejos cerámicos con el ángulo de 45°. La máquina cortadora se suministra con un disco para cortar y un protector del disco.

PARAMETROS TECNICOS

Parámetro	Unidad de medición	Valor
Numero del catalogo		79261
Tensión en la red eléctrica	[V]	~230
Frecuencia	[Hz]	50
Energía	[W]	600
Clase de protección eléctrica		I
Velocidad giratoria en marcha lenta	[min ⁻¹]	2950
Dimensiones del disco de diamante: diámetro del disco x diámetro del agujero x grueso del disco	[mm]	180 x 22,2 x 2,2
Grueso máx. del corte	[mm]	35
Superficie de trabajo de la mesa	[mm]	360 x 330
Nivel de ruido en marcha lenta:		
- presión acústica (L _{pa})	[dB(A)]	92,0 ± 3,0
- energía acústica (L _{wa})	[dB(A)]	105,0 ± 3,0
Masa	[kg]	8,8
Grado de protección		IP20
Tipo de trabajo intermitente	[min]	S2 30

CONDICIONES GENERALES DE SEGURIDAD

¡ATENCIÓN! Lea todas las siguientes instrucciones. Si no se observan las instrucciones, existe el peligro del choque eléctrico, incendio o lesiones. La noción de „herramienta eléctrica” que se aplica en las instrucciones se refiere a todas las herramientas alimentadas con corriente eléctrica – tanto alámbricas como inalámbricas.

OBSERVENSE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES

El lugar de trabajo

El lugar de trabajo debe ser bien iluminado y limpio. Desorden e iluminación débil pueden ser causas de accidentes.

No use herramientas eléctricas en condiciones de un riesgo elevado de explosión, cerca de líquidos o gases inflamables. Herramientas eléctricas generan chispas que pueden causar incendios en contacto con gases inflamables.

Evite el acceso de niños y personas no autorizadas al lugar de trabajo. Falta de concentración necesaria puede causar que pierda el control de la herramienta.

Seguridad eléctrica

El enchufe del cable eléctrico debe ser adecuado para el contacto. Queda prohibido modificar el enchufe y usar adaptadores para adecuar el enchufe al contacto. El enchufe no modificado que es adecuado para el contacto reduce el riesgo del choque eléctrico.

Evita el contacto con superficies conectados con tierra – pipas, calentadores y radiadores. Lo cual puede aumentar el riesgo del choque eléctrico.

No exponga las herramientas a precipitaciones o humedad. Agua y humedad que se filtren al interior de la herramienta eléctrica aumentan el riesgo del choque eléctrico.

No permita la sobrecarga del cable de alimentación. No use el cable de alimentación para cargar, conectar y desconectar el enchufe del contacto de la red eléctrica. Evita el contacto del cable de alimentación con objetos calientes, aceites, bordes afilados y elementos móviles. Defectos del cable de alimentación aumentan el riesgo del choque eléctrico.
En el caso del trabajo fuera de los interiores cerrados, use extensiones adecuados para tales trabajos. Aplicación de extensiones adecuadas reduce el riesgo del choque eléctrico.

Seguridad personal

Empiece el trabajo en buenas condiciones físicas y psíquicas. Ponga atención a lo que está haciendo. Evite el trabajo si está cansado o bajo influencia de medicinas o alcohol. Un momento de descuido durante el trabajo puede ser causa de lesiones graves.

Use medios de protección personal. Siempre use anteojos protectores. Uso de medios de protección personal como máscaras contra polvo, calzado protector, cascos y protectores del oído reduce el riesgo de lesiones graves.

Evite encender la herramienta por casualidad. Asegúrese que el interruptor eléctrico está en la posición „apagado” antes de conectar la herramienta a la red eléctrica. Sujetar la herramienta con un dedo sobre el interruptor o conectarla cuando el interruptor está en la posición „encendido” puede ser causa de lesiones graves.

Antes de encender la herramienta eléctrica, remueva todas las llaves y herramientas de ajuste. Una llave en los elementos giratorios de la herramienta puede ser causa de lesiones graves.

Manténgase en equilibrio y todo el tiempo conserve una posición adecuada. Esto le permitirá controlar la herramienta eléctrica con más facilidad en el caso de situaciones imprevistas durante el trabajo.

Use ropa protectora. No se ponga ropa floja y bisutería. Mantenga el cabello, la ropa y los guantes lejos de los elementos móviles de la herramienta eléctrica. Ropa floja, bisutería o cabello largo pueden atorarse en los elementos móviles de la herramienta.

Use removedores o contenedores de polvo, si la herramienta está equipada con ellos. Conéctelos correctamente. Uso de removedores de polvo reduce el riesgo de lesiones graves.

Uso de la herramienta eléctrica

No permita la sobrecarga de la herramienta eléctrica. Use la herramienta adecuada para el tipo de trabajo. Uso de herramientas adecuadas garantizará un trabajo más efectivo y más seguro.

No use la herramienta eléctrica si no funciona su interruptor. La herramienta que no se puede controlar por medio de su interruptor es peligrosa y debe repararse.

Desconecta el enchufe del contacto antes de cualquier ajuste, cambio de accesorios o almacenamiento de la herramienta. Eso permitirá evitar que la herramienta eléctrica se encienda casualmente.

Almacena la herramienta fuera del alcance de niños. No permita que trabajen con ella personas no capacitadas. La herramienta eléctrica puede ser peligrosa en las manos de tales personas.

Asegure mantenimiento adecuado de la herramienta. Controle la herramienta respecto al encaje y piezas móviles flojas.

Revise si cualquier elemento de la herramienta no está dañado. Si se detectan defectos, es menester eliminarlos antes de que se use la herramienta eléctrica. Muchos accidentes son causados por un mantenimiento inadecuado de la herramienta.

Herramientas cortantes deben mantenerse limpios u afilados. Herramientas cortantes correctamente conservadas pueden controlarse con más facilidad durante el trabajo.

Use herramientas eléctricas y accesorios con acuerdo a las presentes instrucciones. Use las herramientas con acuerdo a su función tomando en cuenta el carácter y las condiciones del trabajo. Usar las herramientas para propósitos diferentes a los de su diseño puede aumentar el riesgo de situaciones peligrosas.

Reparaciones

Repare las herramientas solamente en talleres autorizados que usen refacciones originales. Esto garantizará la seguridad del trabajo con la herramienta eléctrica.

CONDICIONES DEL USO

Bajo ninguna circunstancia se permite trabajar con una herramienta con el cable de alimentación o el enchufe dañados.

Está prohibido reparar un cable dañado o el enchufe. El cable dañado debe cambiarse por uno nuevo.

¡Cambio de un cable dañado puede ser realizado solamente por un electricista autorizado!

Después de haber cambiado el cable eléctrico es menester medir la efectividad de la protección contra-incendios.

La herramienta debe conectarse a la red eléctrica ~230V/50Hz con tierra.

Extensiones deben tener tres conductos y un contacto con tierra. Siempre hay que revisar si la tensión de la alimentación es adecuada para los datos de la tabla de valores nominales.

Durante el trabajo úsense lentes protectores, protectores del oído así como, en el caso de cabello largo, redes para el cabello.

Durante el trabajo con la herramienta está prohibido usar guantes, corbatas o ropa floja y bisutería.

No se permite usar la herramienta antes de que sea adecuada y completamente instalada acorde a nuestras instrucciones en el sitio de trabajo.

No se permite usar la herramienta si cualquiera de sus partes está dañada o no funciona correctamente.

Cualquier acción relacionada con los ajustes de la herramienta – su posición y el ángulo del serrucho – puede realizarse solamente si la alimentación eléctrica está apagada.

No ponga manos y dedos dentro del alcance de la herramienta y su disco durante su movimiento.

No use serruchos circulares dañados y rotos. Si se detectan defectos del serrucho, hay que interrumpir el trabajo y cambiarlo por uno nuevo y sin defectos.

Usense solamente serruchos circulares de diamante adecuados para cortar materiales cerámicos de dimensiones especificadas en la tabla.

La herramienta puede usarse solamente para cortar materiales cerámicos.

Durante el mantenimiento, ajustes y el uso de la máquina, siempre saque el enchufe del contacto de la red eléctrica.

Siempre use la herramienta con el protector inferior y superior del serrucho circular instalado.

No use la herramienta cerca de materiales inflamables y explosivos.

INSTALACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL EQUIPO

¡ATENCIÓN! Instalación de los elementos del equipo puede realizarse solamente cuando la alimentación eléctrica está desconectada (sacar el enchufe del contacto de la corriente eléctrica).

Instalación y cambio del serrucho circular

Remover el protector inferior del serrucho (II).

Con llaves planas separar el serrucho circular y el huso (III)

Remover la junta del serrucho (IV)

Remover el serrucho del huso (V)

Instale el nuevo serrucho circular de diamante y recuerde que la otra junta del serrucho circular (del lado del motor) tiene que adherirse con la superficie más grande al serrucho.

Instale la junta del serrucho.

Con llaves apriete fuerte y seguro la tuerca del serrucho en la rosca en la punta del huso.

Instale un protector inferior limpio de polvo del serrucho.

Instalación del protector superior del serrucho

Sujete el protector superior del serrucho en la agarradera y después apriete el tornillo y la tuerca fuerte y seguro.

Instalación del medidor del ajuste de lo ancho del corte

Poner el medidor verticalmente respecto a la escala centimétrica. La junta plana con el agujero con rosca poner como en VI.

Apretar el medidor en las juntas con tornillos (VII).

Para ajustar el ancho adecuado para el corte del azulejo, afloje un poco los tornillos y mover el medidor hasta lograr la posición adecuada en la escala y apretar los tornillos fuerte y seguro.

PREPARACIÓN PARA USO

Antes de comenzar el trabajo, asegúrese si el armazón y el cable eléctrico no están dañados. Si se detectan defectos, queda prohibido continuar el trabajo.

¡Atención! Todas las acciones relacionadas con la instalación y cambio de los filos, ajuste y mantenimiento de la herramienta deben realizarse solamente cuando la alimentación eléctrica está desconectada, entonces: **¡Saca el enchufe del contacto de la corriente eléctrica!**

Ensamble un serrucho de diamante libre de defectos

Instale los protectores del serrucho

Instale el medidor del ajuste del ancho del corte

Coloque la herramienta sobre piso plano y estable.

Use ropa de trabajo adecuada, lentes protectores y protectores del oído. No se permite uso de guantes, ropa floja y bisutería, etc.

Si resulta necesario, limpie la mesa de trabajo de polvo y trozos cerámicos con un trapo suave.

Marque en los azulejos cerámicos u otro material la línea del corte (por ejemplo con un lápiz).

USO DE LA MÁQUINA

Antes de encender la máquina, revise si el serrucho circular gira libremente. Si se detectan obstáculos, no interrumpa el trabajo y encuentre las causas de los problemas y elimínelas.

Encender y apagar (VIII)

Conecte el cable eléctrico al contacto. Oprima el interruptor eléctrico en la posición I (u ON) y empiece el trabajo. En el caso de

sonidos inesperados y sospechosos o humo, interrumpa el trabajo inmediatamente, apague la máquina y mándela a un taller autorizado.

Para apagar la herramienta, oprima el interruptor eléctrico en la posición 0 (u OFF) y saque el enchufe del contacto eléctrico.

Corte de azulejos (IX)

Antes de cortar azulejos, se recomienda marcar la línea del corte con un lápiz. Después coloque el medidor para el ajuste de lo ancho del corte para establecer el ancho deseado y compare el azulejo con el medidor para que la línea del corte este ajustada al disco. Después, encienda la herramienta y mover el serrucho cuidadosamente hacia el serrucho en movimiento. Empiece a cortar y mover el serrucho sin aplicar demasiada presión. Habiendo terminado el corte, apague la herramienta.

Corte angular 0 - 45° (X)

Marcar la línea del corte en el azulejo. Coloque el azulejo en la herramienta para cortar, poner la herramienta con el azulejo junto al medidor de lo ancho. Empiece a cortar como en el caso del corte recto. Habiendo terminado el corte, apague la herramienta.

Corte angular - 0 - 45° respecto a la superficie vertical

La herramienta puede usarse para cortar azulejos o materiales cerámicos con un ángulo de 0 - 45° respecto a la superficie vertical. Con este fin, saque el enchufe del contacto de la red eléctrica y afloje los tornillos de ajuste (XI). Luego, ajuste el ángulo del corte deseado (XII) por medio de la escala auxiliar y apriete los tornillos fuerte y seguro.

MANTENIMIENTO E INSPECCIONES

¡ATENCIÓN! Antes de empezar el ajuste, servicio técnico o mantenimiento, saque el enchufe de la herramienta del contacto de la red eléctrica. Habiendo terminado el trabajo, es menester revisar el estado técnico de la herramienta eléctrica por medio de un control externo y la evaluación de: el armazón y el mango, el cable eléctrico con el enchufe, el funcionamiento del interruptor eléctrico, los intersticios de ventilación, el chispear de los cepillos, el nivel de ruido de los cojinetes y las transmisiones, el arranque y la uniformidad del funcionamiento. Dentro del periodo de garantía, el usuario no puede dismantelar las herramientas eléctricas o cambiar sus partes ya que pierde de esta manera los derechos de garantía. Todas las irregularidades que se detecten durante una inspección o el trabajo implican la necesidad de reparar la herramienta en un taller especializado. Habiendo terminado el trabajo, es menester limpiar el armazón, los intersticios de ventilación, interruptores, el mango adicional y los protectores con aire comprimido (cuya presión de debe exceder 0,3 MPa) con una brocha o con un trapo seco sin usar sustancias químicas y líquidos limpiadores. Limpie las herramientas y los mangos con un trapo seco y limpio.

